

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年2月10日

|                                  |   |         |              |
|----------------------------------|---|---------|--------------|
| リコール届出番号                         | 2256  | リコール開始日 | 平成21年 2月 12日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | 株式会社 加藤製作所<br>取締役社長 加藤 公康<br>問い合わせ先：プロダクトサポート部<br>TEL 03-3458-1122  |         |              |
| 不具合の部位(部品名)                      | 速度計(車速信号用アンプ)   |         |              |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 速度計において、車速信号用アンプの取り付け位置が不適切なため、当該アンプがトランスミッション等からの強い振動を受ける場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該アンプの内部素子が破損し、正常な速度表示が出来なくなるおそれがある。   |         |              |
| 改善措置の内容                          | 全車両、シャシフレームに固定金具を追加し、当該アンプを移設するとともに、アンプが破損している場合は新品に交換する。   |         |              |
| 不具合件数                            | 140件  | 事故の有無   | 無し           |
| 発見の動機                            | 市場からの情報及び国土交通省からの指摘による  |         |              |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・ 改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.2256」のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |              |

| 車名  | 型式        | 通称名                    | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                              | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|------------------------|--|------------|----|
| カトウ | SD-KRC001 | カトウ<br>KR-20H型<br>ラフター | KRC001-1001 ~ KRC001-1029<br>平成19年2月3日~平成20年7月9日   | 29台        |    |
| カトウ | SD-KRC002 | カトウ<br>KR-65H型<br>ラフター | KRC002-1001 ~ KRC002-1119<br>平成18年7月12日~平成19年7月23日 | 80台        |    |
| カトウ | SD-KR512  | カトウ<br>KR-50H型<br>ラフター | KR512-3001 ~ KR512-3156<br>平成18年8月8日~平成20年8月19日    | 148台       |    |
|     | (計3型式)    | (計3車種)                 | (製作期間全体の範囲)<br>平成18年7月12日~平成20年8月19日               | (計257台)    |    |