



改善箇所説明図

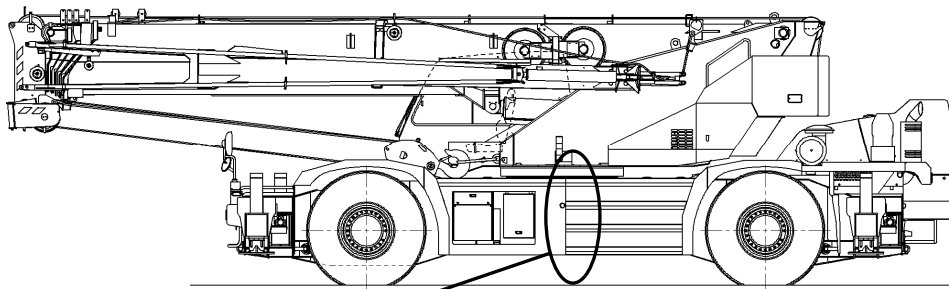


代表型式：カトウ SD - KRC002

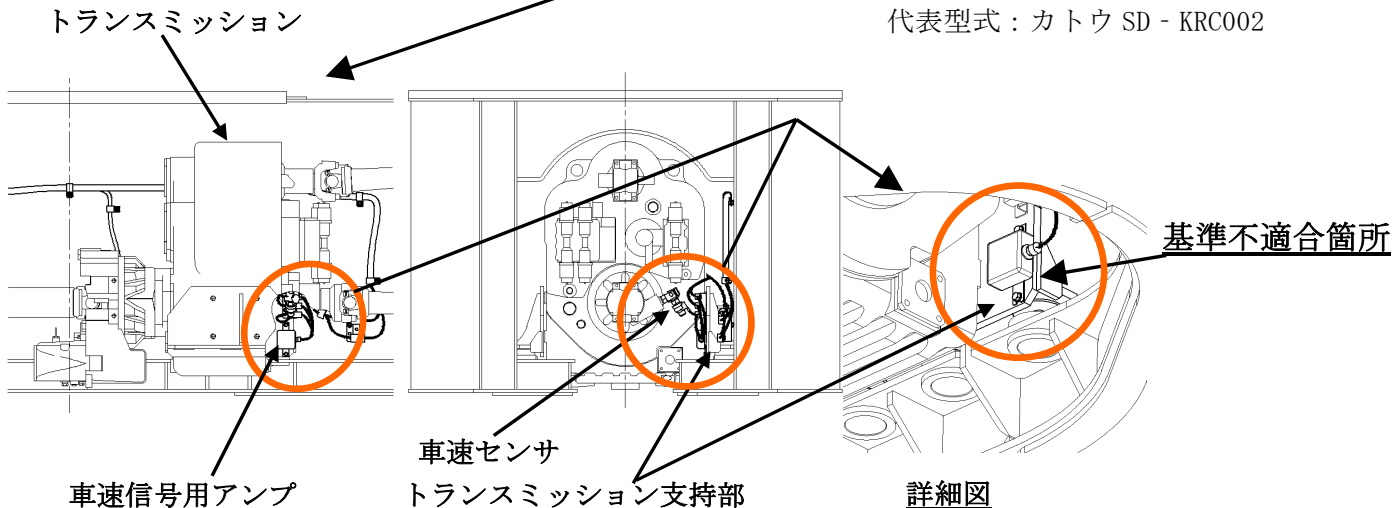

速度計において、車速信号用アンプの取り付け位置が不適切なため、当該アンプがトランスミッション等からの強い振動を受ける場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該アンプの内部素子が破損し、正常な速度表示が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シャシフレームに固定金具を追加し、当該アンプを移設するとともに、アンプが破損している場合は新品に交換する。

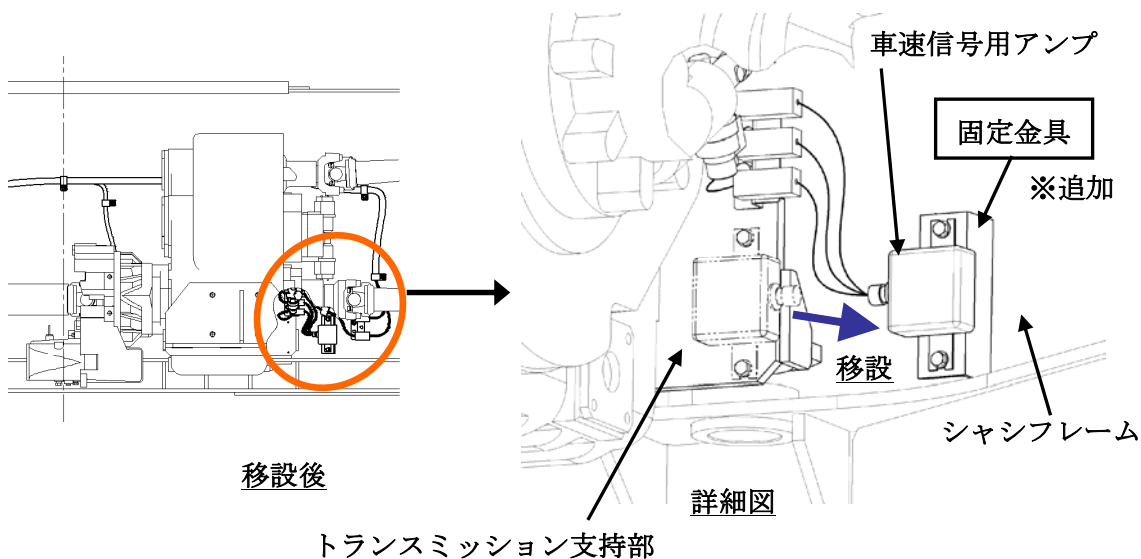

注：□ は、追加部品を示します。