


## 改善箇所説明図

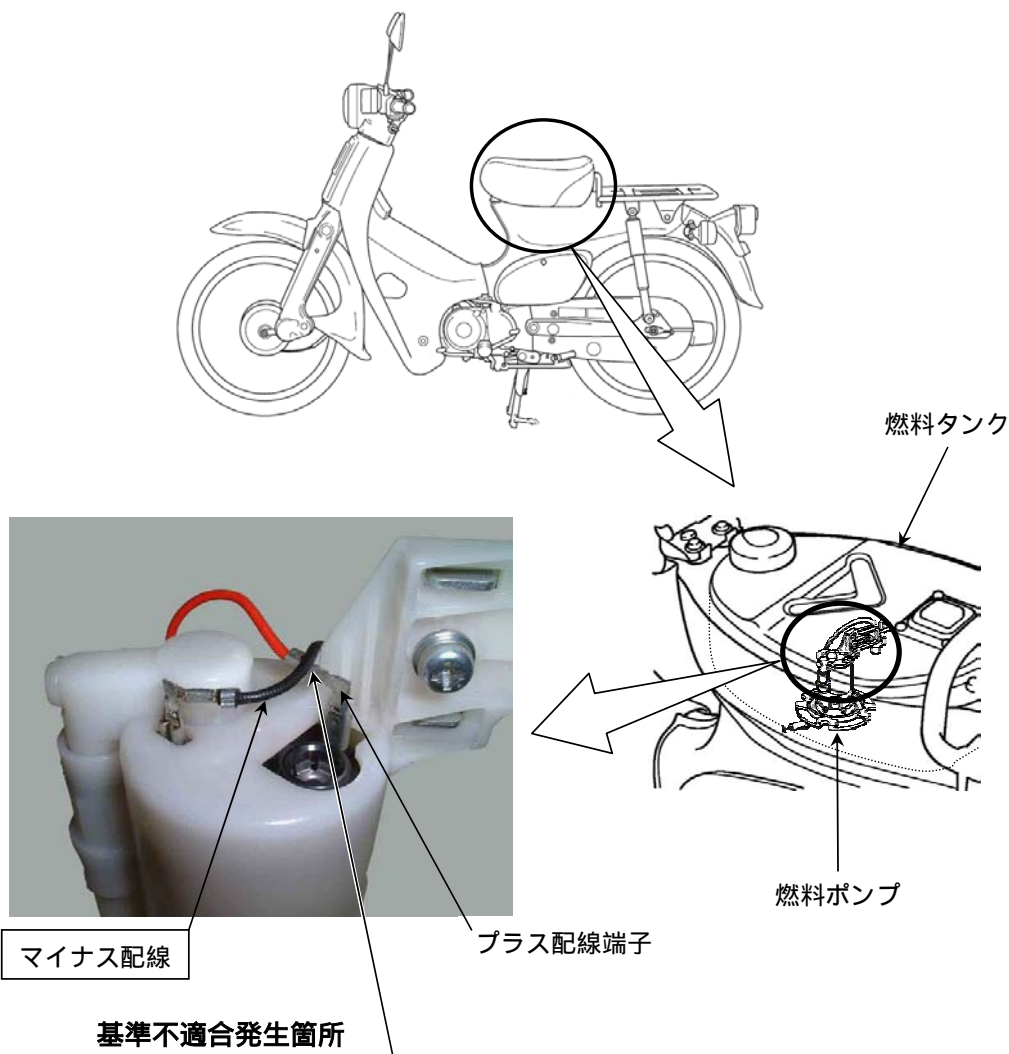

燃料タンク内の燃料ポンプ電気配線の配索が不適切なため、マイナス配線がプラス配線の端子と干渉するものがある。そのため、エンジン振動によりマイナス配線の被膜が剥がれて短絡し、ヒューズが切れてエンジンが停止するとともに、制動灯、方向指示器及び速度計照明の不灯並びに警音器が不鳴となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ポンプのマイナス配線を新品と交換し、配索を変更する。

注：  は交換部品を示す。

識別：型式認定プレート貼付け部付近に黄色ラベルを貼り付ける。