


## 改善箇所説明図

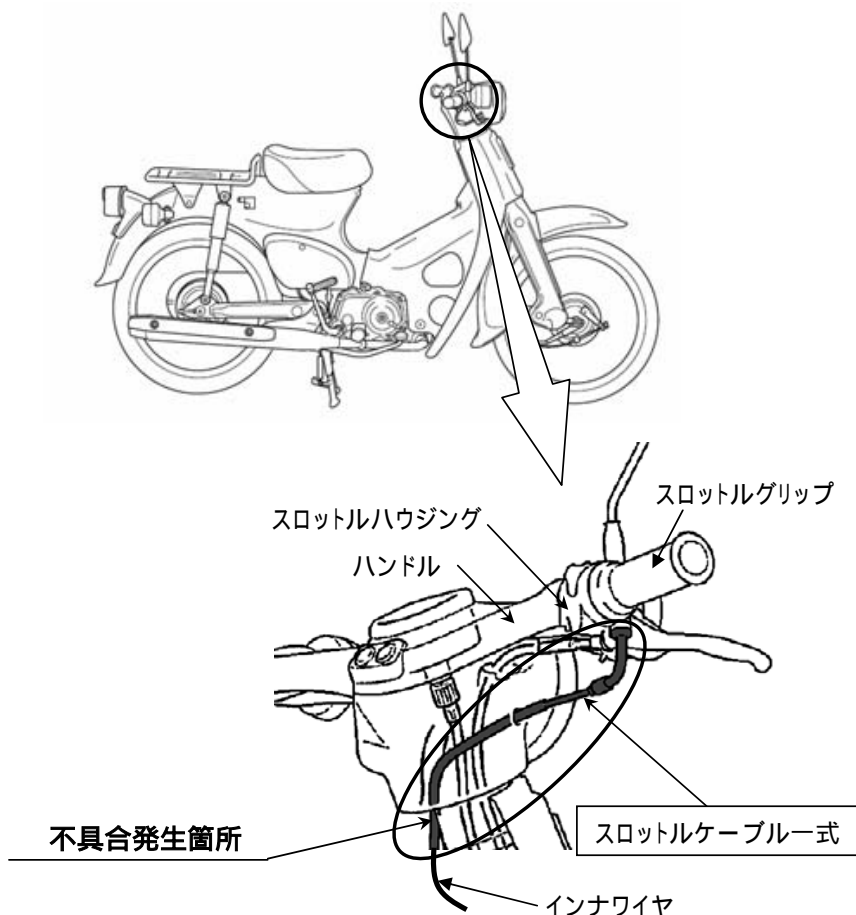

ハンドルに取付けたスロットルハウジングの排水孔位置が不適切なため、洗車等によりハウジング内に溜まった水がスロットルケーブル内部に浸入して滞留するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、スロットルケーブル内のインナワイヤが錆びてスロットル操作が重くなり、最悪の場合、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、スロットルケーブル式を対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：型式認定プレート貼付け部付近に黄色ラベルを貼り付ける。