

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年3月10日

リコール届出番号	2278	リコール開始日	平成21年3月10日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 益本康男	問い合わせ先: 機械品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	①駐車ブレーキ ②防塵カバー ③排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①駐車ブレーキにおいて、ブレーキペダル及びケーブルを固定しているブラケットの強度が不足しているため、繰り返しの操作で当該ブラケットが変形する場合がある。そのため、駐車制動力が低下するおそれがある。 ②車体右側に備えられている、原動機冷却装置用防塵カバーにおいて、当該カバーのロック形状が不適切なため、完全にロックできない場合がある。そのため、当該カバーが走行中に開放し、他の交通を妨げるおそれがある。 ③排気管の強度が不足しているため、原動機の振動により排気管に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると排気管が折損し、騒音が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、駐車ブレーキ一式を対策品に交換する。 ②全車両、防塵カバーのロック部を対策品に交換する。 ③全車両、排気管と取り付けステーを対策品に交換する。		
不具合件数	国内 ①:17件 ②:8件 ③:4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.2278のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	EDR-C608	ER108	C608-10001~C608-10271 平成19年9月14日~平成20年11月4日	255	①、②
	SB-C609	ER698	C609-10001~C609-10188 平成19年12月12日~平成20年11月11日	180	①、②
	SB-C513	ER587	C513-10001~C513-10158 平成19年12月12日~平成20年11月05日	149	①、②
	SB-C514	ER572	C514-10002~C514-10332 平成19年11月15日~平成20年11月4日	309	①、②、③
(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月14日 ~ 平成20年11月11日	(計893台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。