


改善箇所説明図

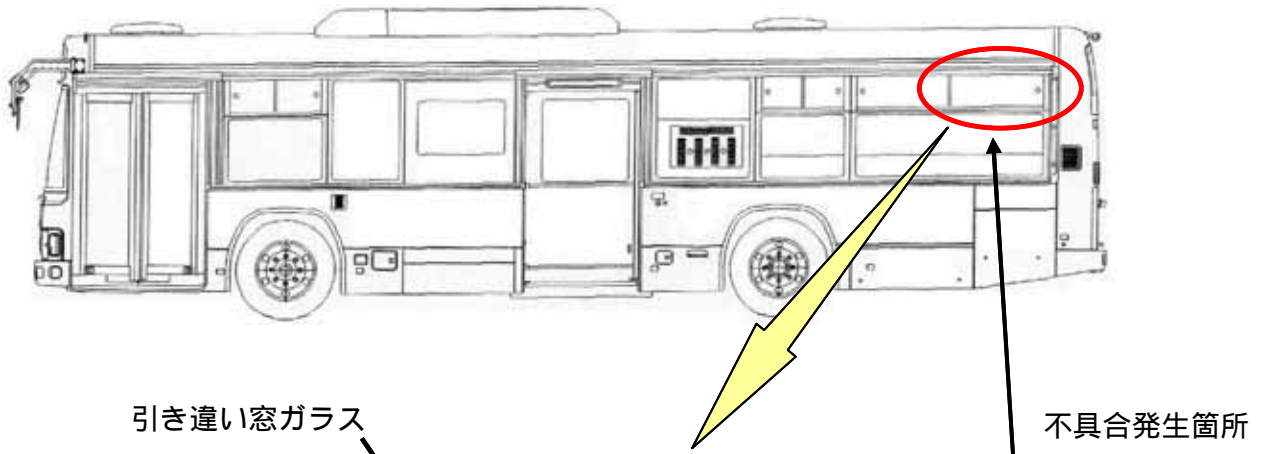


引き違い窓ガラス



ストッパ

ストッパ拡大図

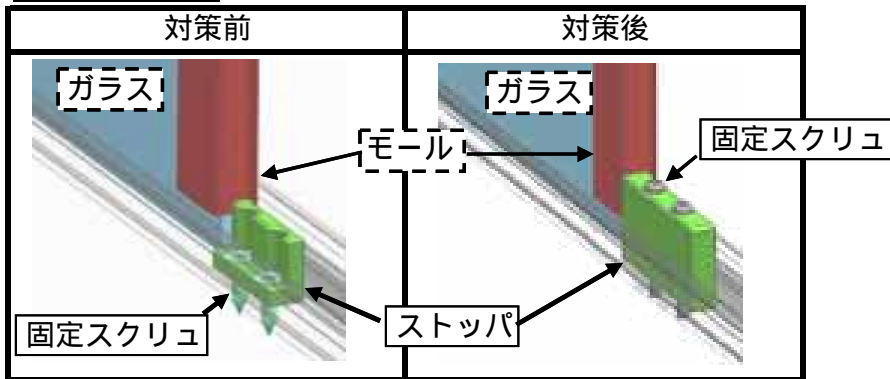

窓ガラスの開口幅を制限するストッパ付きの引き違い窓を装着した路線バスにおいて、ストッパ形状が不適切なため、ガラスモールが破損することがある。そのため、当該窓の開閉操作を強い力で繰り返すと、ガラスがストッパ固定スクリューと接触し、最悪の場合、ガラスが破損するおそれがある。

改善の内容:

全車両、当該窓のストッパを対策品に交換する。モールが損傷しているものは、ガラスとモールを新品に交換する。

識別：ストッパの固定スクリュー頭部に白色ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。

は、必要に応じ交換する部品を示す。