


改善箇所説明図 ②

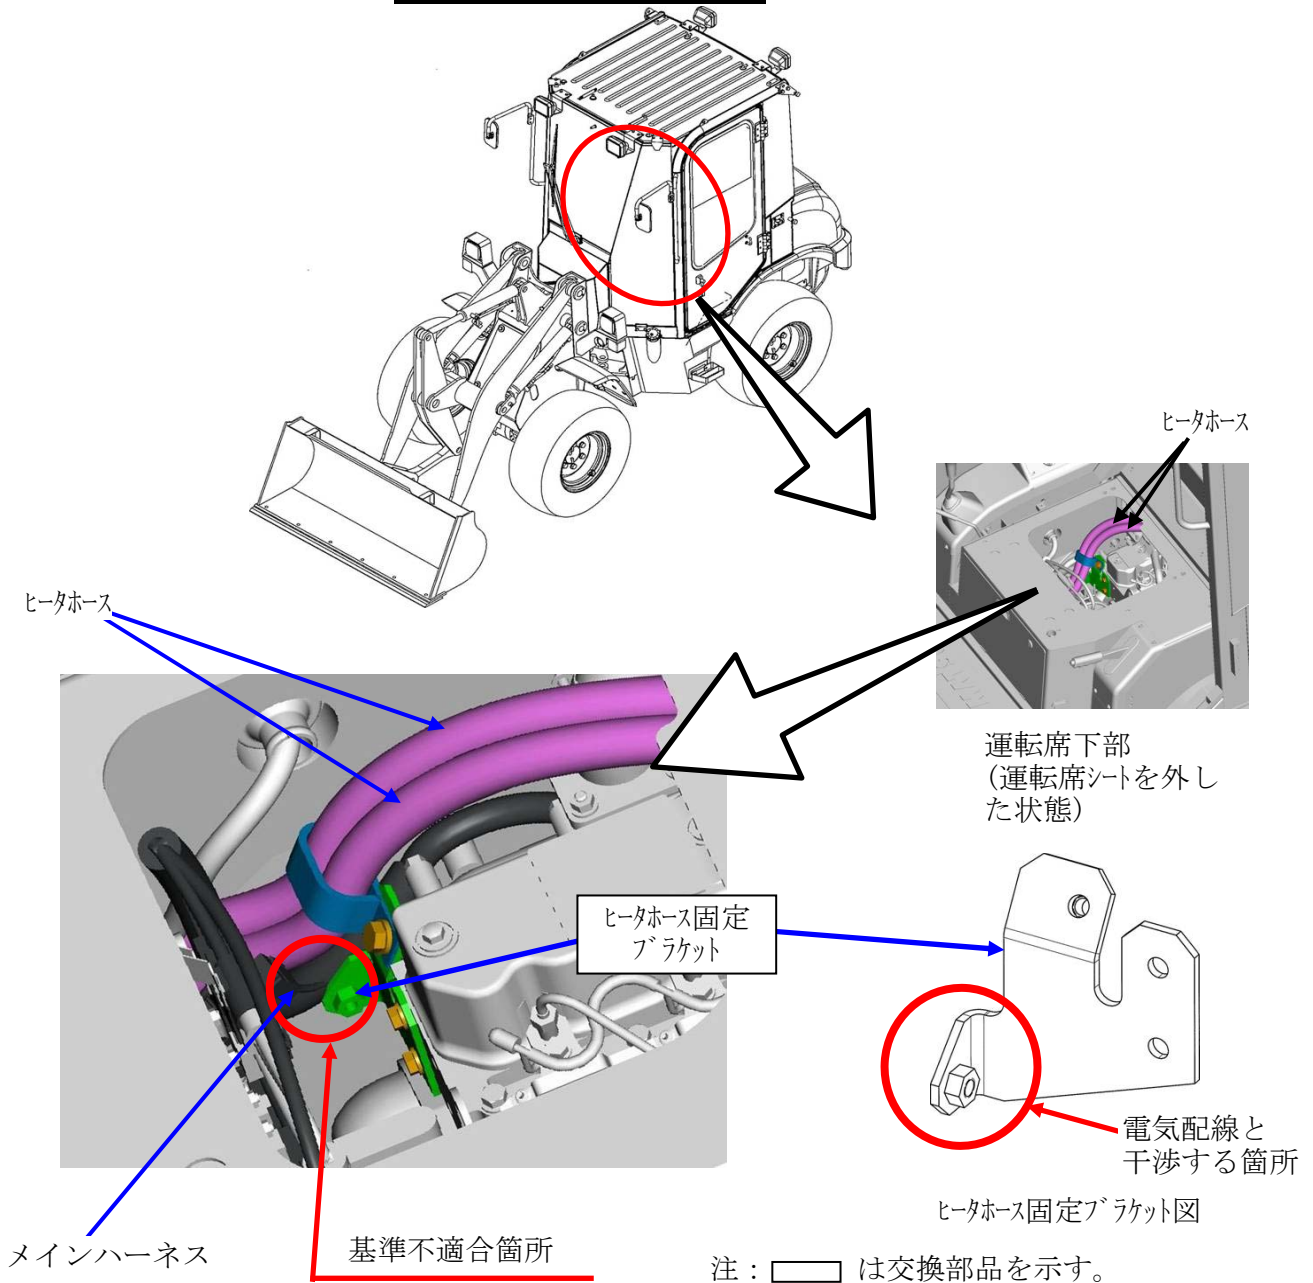


ヒータホース固定ブラケットの形状が不適切なため、振動によりメインハーネスが当該ブラケットと干渉する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、メインハーネスが損傷し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒータホース固定ブラケットを対策品に交換するとともに、固定バンドの向きを変更する。
なお、メインハーネスに損傷があるものは新品に交換する。

識別

ヒータホース固定ブラケットの形状が異なるため目視で識別可能。

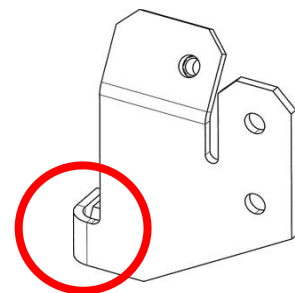

ヒータホース固定ブラケット図(改善後)