


改善箇所説明図 ④

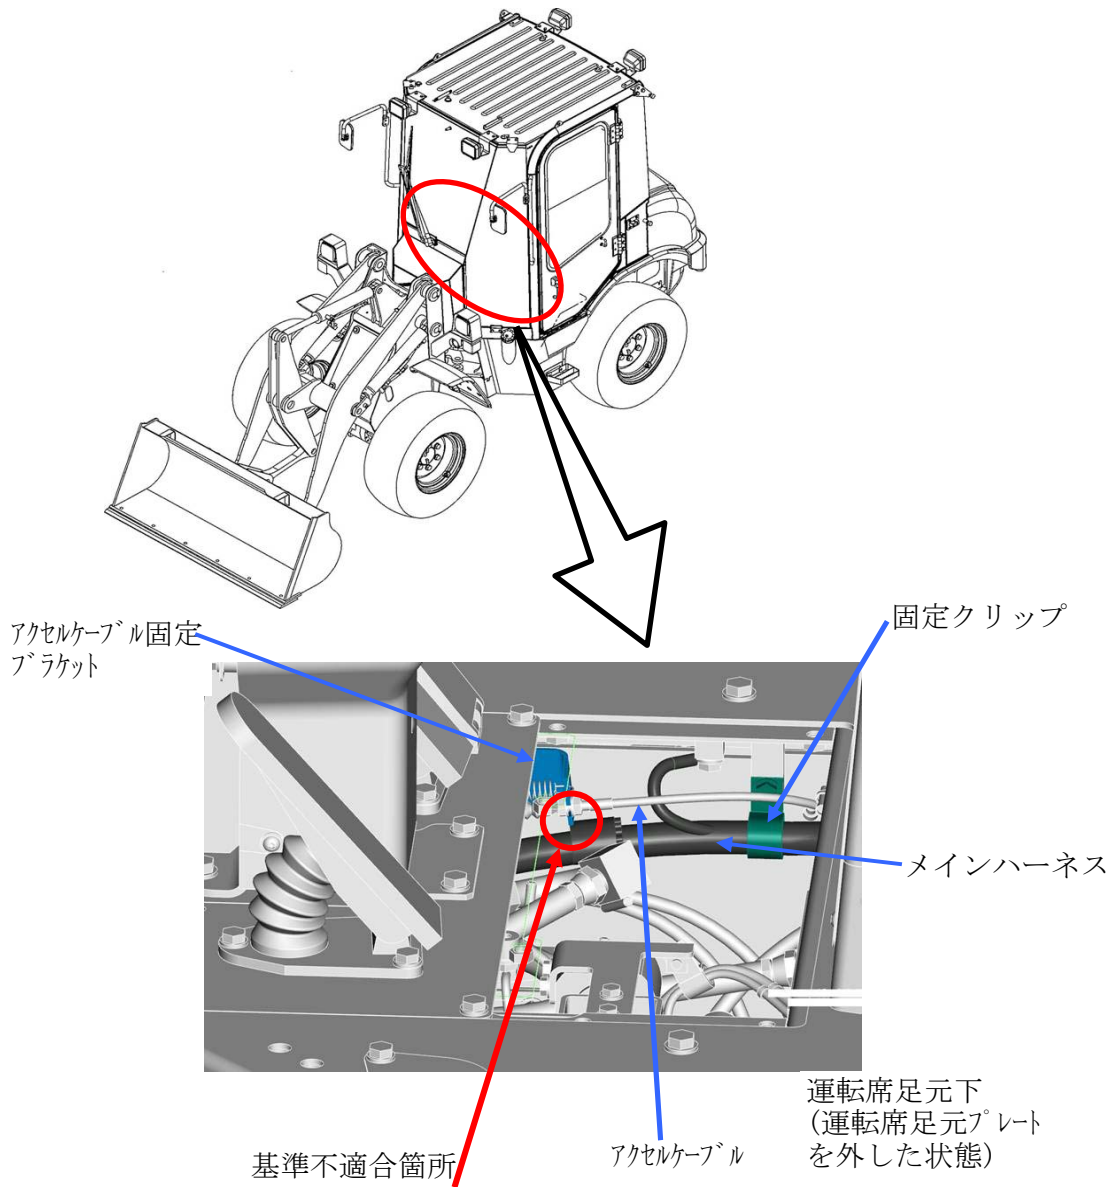

メインハーネスの取り回しが不適切なため、振動により当該ハーネスがアクセルケーブル固定ブラケットと干渉する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、メインハーネスが損傷し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、メインハーネス固定クリップの角度を変更し、取り回しを変更する。なお、当該ハーネスに損傷があるものは新品に交換する。

識別

固定クリップに白色ペイントを塗布する。

白色ペイント塗布位置

