

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年10月27日

リコール届出番号	外-1620	リコール開始日	平成21年10月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ドライブ・シャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント・ドライブ・シャフトにおいて、ホイール側ジョイント部のインナー・レースの加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、繰り返しの加速等によりインナー・レースの歯が摩滅し、最悪の場合、タイヤに駆動力が伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右輪のシャフトのあそびを測定し、基準を満たさないものは、フロント・ドライブ・シャフトを良品と交換する。		
不具合件数	75件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1620のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-169032	A170	WDD1690322J024832～WDD1690322J271618 平成16年12月27日～平成18年3月3日	8,803	
	DBA-169033	A200	WDD1690332J011086～WDD1690332J270950 平成16年12月27日～平成18年2月20日	3,035	
	CBA-245232	B170	WDD2452322J011669～WDD2452322J238735 平成17年8月5日～平成19年5月15日	6,960	
	CBA-245233	B200	WDD2452332J012995～WDD2452332J238670 平成17年8月31日～平成19年5月21日	2,584	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年12月27日～平成19年5月21日	(計21,382台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。