

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月27日

リコール届出番号	2404	リコール開始日	平成21年10月28日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能	プロペラシャフトのプラグ溶接位置の指示が不適切なため、溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プラグ溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、プロペラシャフトが破損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プロペラシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2404のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-CD48CWH	—	CD48CW-00005～CD48CW-00260 平成10年 2月17日～平成12年 2月28日	244	
	KL-CD48ZVA KL-CD48ZVE KL-CD48ZVH		CD48ZV-00010～CD48ZV-01164 平成11年 7月12日～平成15年 3月11日	170	
	KL-CD48ZWA KL-CD48ZWE KL-CD48ZWH		CD48ZW-00008～CD48ZW-03580 平成11年 3月18日～平成15年 3月29日	1,599	
	(計 7型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年 2月17日～平成15年 3月29日	(計 2,013台)	

備考：本届出は、平成19年1月30日付け「届出番号1798」にてリコール届出を行ったものであるが、届出車両以外に不具合が発生したため、再度検証した結果、対象車両を追加し、新たにリコール届出するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。