

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 1 月 6 日

リコール届出番号	外-1636	リコール開始日	平成 22 年 1 月 7 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ制御ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ制御ユニットにおいて、コネクタ部の防水処理が不十分なため、水分の浸入により内部基盤に腐食が発生し、基盤が短絡することがある。そのため、燃料ポンプが作動せず、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプ制御ユニットを点検し、本体色がシルバーである場合は、対策品と交換するとともに、シールラバーリングを新品と交換する。		
不具合件数	7 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1636 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	R 1200 GS-A	BMW R1200 GS-A	WB10382J47ZN94784 ~ WB10382JX7ZN99987 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 19 年 2 月 19 日	102 台	
BMW	R 1200 GS-A	BMW R1200 GS-A	WB10382J87ZU74714 ~ WB10382037ZU80377 平成 19 年 2 月 26 日 ~ 平成 19 年 9 月 24 日	178 台	
BMW	R 1200 GS-A	BMW R1200 GS-A	WB103800X8ZU48689 ~ WB10380048ZU51393 平成 19 年 10 月 29 日 ~ 平成 20 年 1 月 28 日	205 台	
BMW	R 1200 GS	BMW R1200 GS	WB10307J07ZS93214 ~ WB10307J67ZS99986 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 19 年 1 月 22 日	149 台	
BMW	R 1200 GS	BMW R1200 GS	WB10307JX7ZU58816 ~ WB10307A47ZU74414 平成 19 年 1 月 29 日 ~ 平成 19 年 9 月 24 日	213 台	
BMW	R 1200 GS	BMW R1200 GS	WB10303098ZU06303 ~ WB10303098ZU11341 平成 19 年 10 月 29 日 ~ 平成 20 年 2 月 1 日	242 台	

	(2 型式)	(2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 8 月 1 日 ~ 平成 20 年 2 月 1 日	1089 台	
--	--------	--------	--	--------	--

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。