


改善箇所説明図

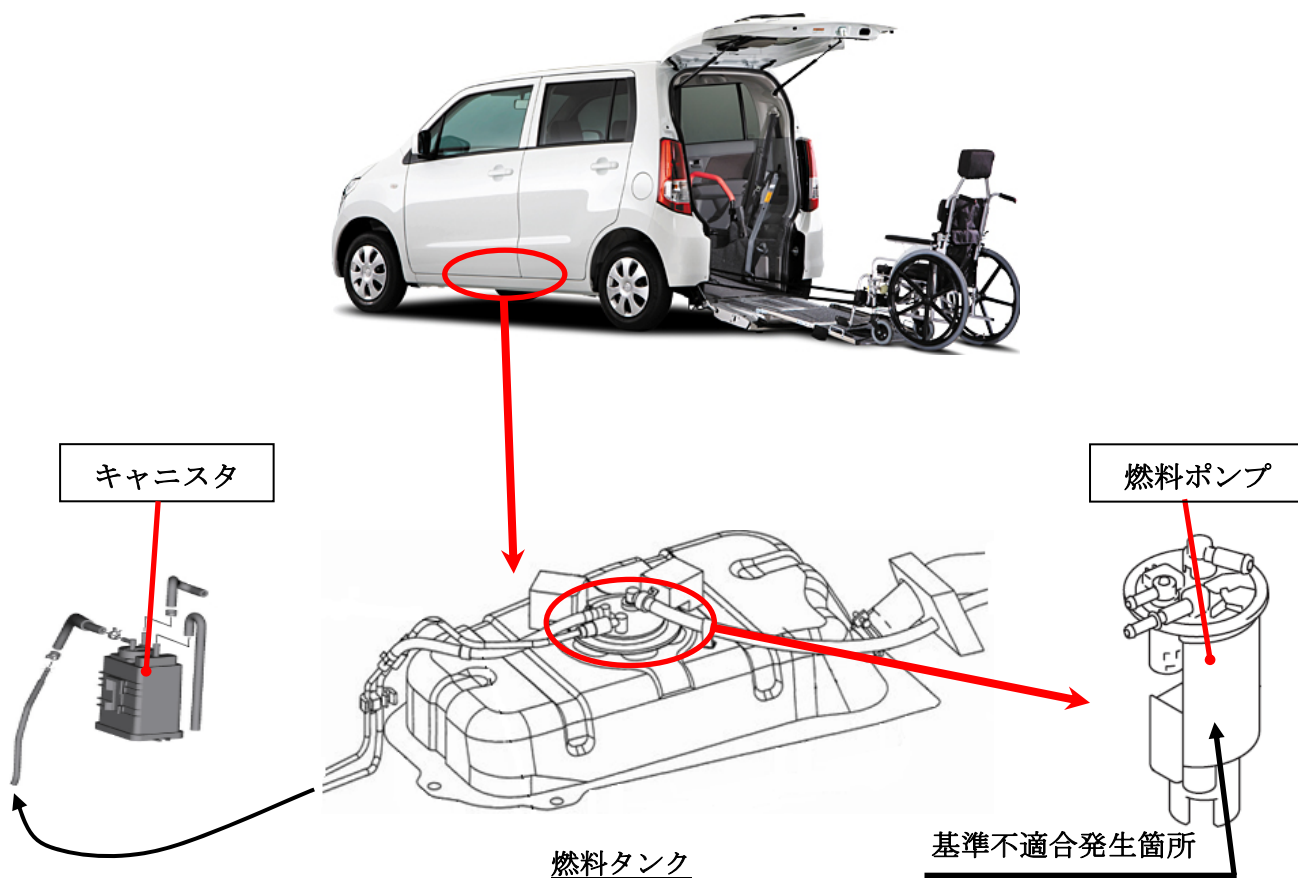

車いす移動車において、燃料タンクの気密検査工程が不適切なため、燃料ポンプに内蔵された燃料蒸発ガス排出抑止装置配管の逆止弁が脱落しているものがある。そのため、燃料を過給油すると、燃料タンクからキャニスタ内に燃料が流入し、最悪の場合、キャニスタから燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプを良品と交換するとともに、キャニスタを新品と交換する。

識別：キャニスタへの黄色マーキングの有無で識別する。

注： は交換部品を示す。