

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月10日

リコール届出番号	2554	リコール開始日	平成22年6月11日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(パルセーションダンパ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの燃料装置において、パルセーションダンパ(燃料圧脈動減衰器)の製造工程でダイヤフラムを傷付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両の使用過程における燃料圧の脈動で当該ダイヤフラムの傷から亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パルセーションダンパの製造番号を確認し、対象に該当するものは良品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2554のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ダイハツ	CBA-L375S DBA-L375S	タント	L375S-0205358～L375S-0269534 平成21年6月1日～平成21年12月1日	41,462		
	CBA-L385S		L385S-0030025～L385S-0035049 平成21年6月1日～平成21年10月19日	2,853		
	CBA-L175S DBA-L175S	ムーヴ	L175S-0239007～L175S-0288342 平成21年6月1日～平成21年12月1日	27,311		
	CBA-L185S DBA-L185S		L185S-0070405～L185S-0080016 平成21年6月1日～平成21年12月1日	4,833		
	CBA-L275S DBA-L275S	ミラ	L275S-0093519～L275S-0106403 平成21年6月1日～平成22年3月5日	4,406		
			L275S-2060422～L275S-2085243 平成21年6月1日～平成22年1月13日	10,707		
	CBA-L285S DBA-L285S		L285S-0016057～L285S-0017995 平成21年6月1日～平成22年2月26日	703		
			L285S-2009885～L285S-2013216 平成21年6月1日～平成21年12月3日	1,685		
	CBA-L575S DBA-L575S	ムーヴ コンテ	L575S-0050008～L575S-0073506 平成21年6月1日～平成21年12月3日	14,374		
			L585S-0008620～L585S-0012465 平成21年6月1日～平成21年11月23日	2,289		
	DBA-L675S	ミラ ココア	L675S-0000066～L675S-0007632 平成21年8月1日～平成21年9月30日	5,846		
	DBA-L685S		L685S-0000062～L685S-0000830 平成21年8月1日～平成21年9月29日	640		
	(計17型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月1日～平成22年3月5日	(計 117,109 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。