


改善箇所説明図



F650GS

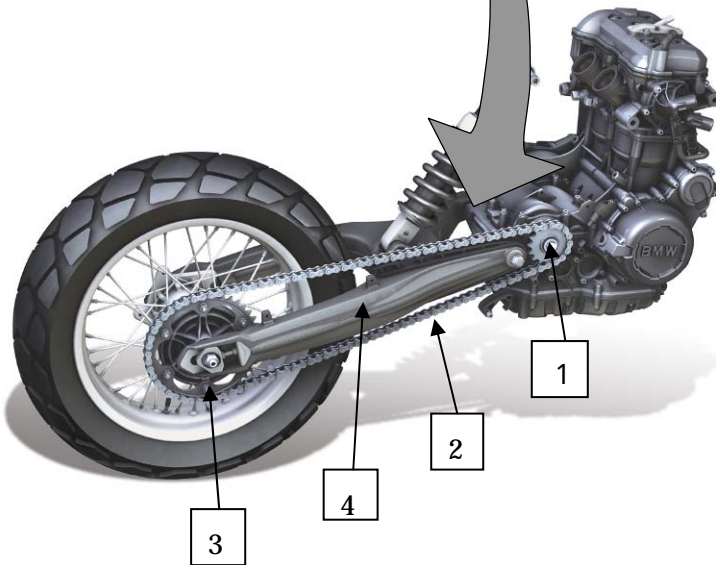

1. フロントスプロケット

2. チェーン

3. リアスプロケット

4. スイングアーム

注：□ は交換箇所を示す

基準不適合発生箇所

駆動チェーンの製造工程におけるかしめの設定が不適切なため、使用過程において Oリングが損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該チェーンが破断し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、駆動チェーンを良品と交換するとともに、前後のスプロケットを新品と交換する

識別マーク(白点)

右スイングアーム固定ボルト上に白ペイントマークを付ける (図示とおり)

