

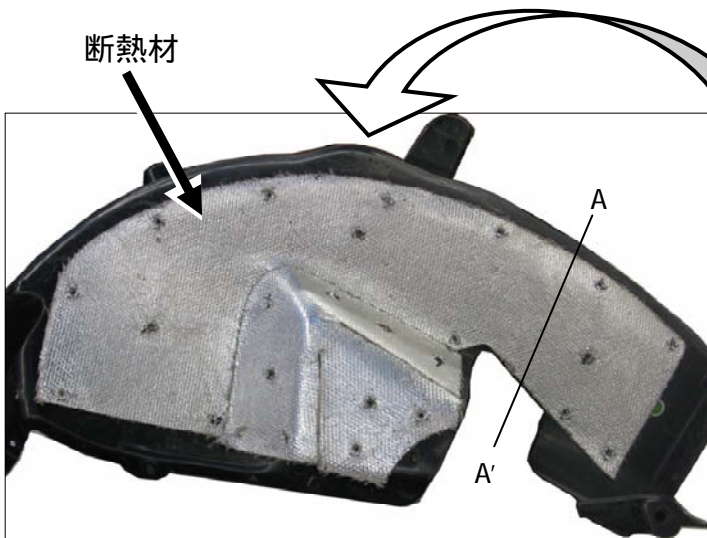


改善箇所説明図

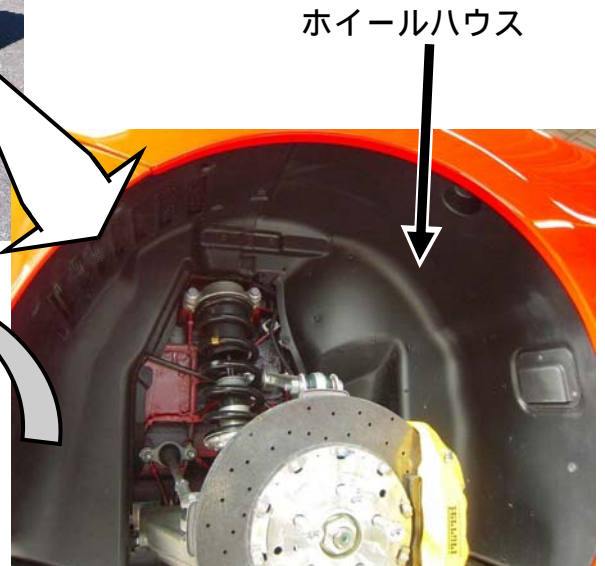

ホイールハウスを裏から見た状態

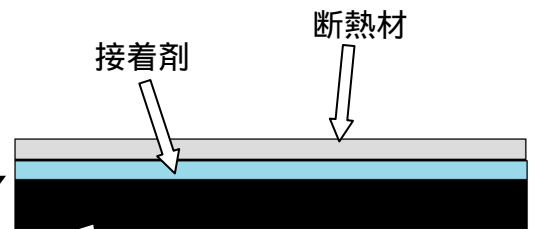

A - A' ホイールハウスのイメージ断面図

基準不適合発生箇所

リヤホイールハウスに断熱材を固定する接着剤が不適切なため、原動機等の熱の影響により、接着剤が発煙することがあり、最悪の場合、接着剤から発火して、火災に至るおそれがある。

改善の内容：全車両、リヤホイールハウスに使用した接着剤を除去して、新品の断熱材をリベットで固定する。

識別：対策車はホイールハウス内リアサブフレームのコイルスプリング脇に、黄色ペイントを施す。