

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月17日

リコール届出番号	2612	リコール開始日	平成22年9月18日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(リヤコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプの方向指示器の橙色レンズの耐候性が不十分なため、長期間にわたり強い日射にさらされると徐々にレンズの橙色が褪色することがある。そのため、そのまま白色バルブの使用を続けると、当該灯火の灯光の色が保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該方向指示器のバルブを橙色バルブと交換するとともに、以後は橙色バルブを使用する旨のラベルをリヤコンビネーションランプ裏面に貼付する。なお、部品の供給に時間を要することから、全使用者へ当該レンズの褪色現象について周知し、準備でき次第措置する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2612のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	E-L600S	ムーヴ	L600S-162969～L600S-319149 平成9年5月16日～平成10年9月9日	39,882	スモークドレンズ仕様を除く
	E-L610S		L610S-058712～L610S-098670 平成9年5月15日～平成10年9月9日	14,820	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年5月15日～平成10年9月9日	(計 54,702 台)	

備考) 本件は、平成22年9月2日付け届出番号「2597」にてリコール届出を行なったものですが、対象車台数の集計に一部誤りがあったため、追加台数分を新たに届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。