


改善箇所説明図 ①

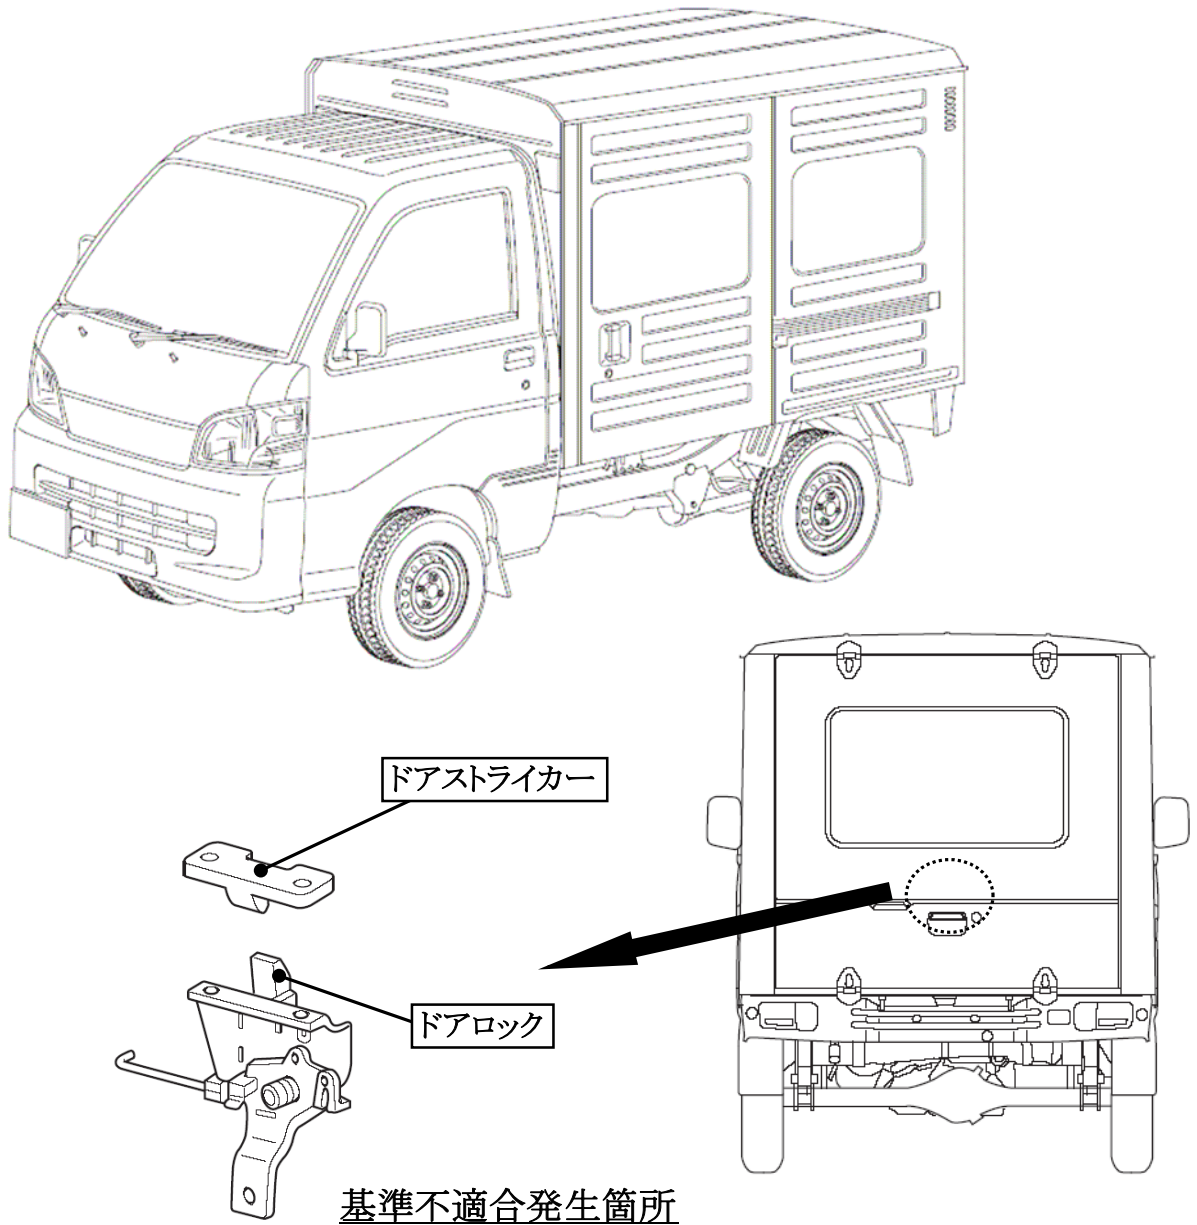

製造工程において、バックドアの建付け調整が不十分なものがあり、ドアロックとドアストライカーの噛み合い角の設計も不適切なため、ドアが確実に閉まらない場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドアロックの噛み合いが外れて、走行中にドアが開き、積載物が落下するおそれがある。

改善の内容

全車両、バックドアの建付けを調整するとともに、ドアロックとドアストライカーを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別： エンジンルーム内 右フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。