


改善箇所説明図 ②

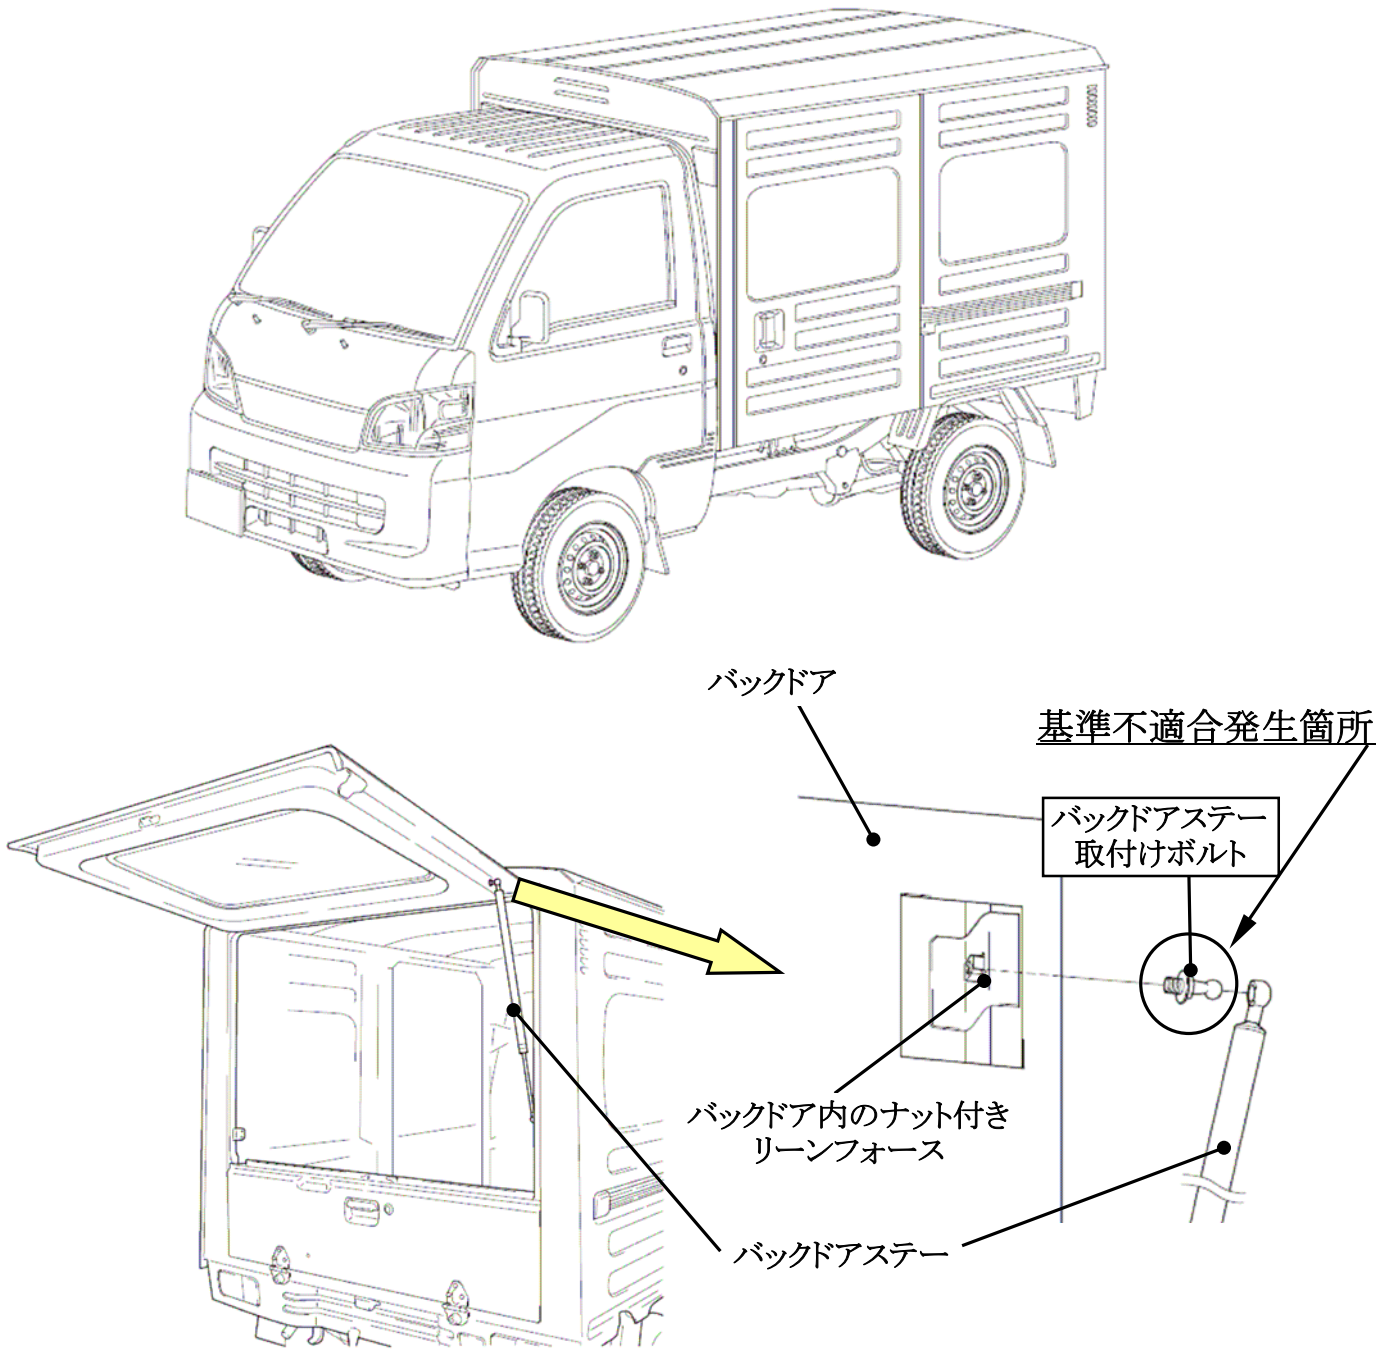

バックドアステー取付けボルトの締付けトルクが不足しているものがあるため、ドアの開閉によって当該ボルトが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ステー取付け部が外れて、バックドアを保持できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バックドアステーの取付けボルトを接着剤付きボルトに変更し、規定トルクで締付ける。
なお、バックドアステー取付け部のナットが外れている場合はナットも交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：エンジンルーム内 右フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。