

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月21日

リコール届出番号	2636	リコール開始日	平成22年10月22日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキマスターシリンダ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキマスターシリンダにおいて、市場で使用されるブレーキ液での潤滑性評価が不足していたため、規格に適合しているブレーキ液であってもポリマー成分の少ないブレーキ液を使用すると、シリンダ後端のゴム製シール部が潤滑不良となりめくれることがある。そのため、当該シール部よりブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該シールを対策品に交換するとともに、マスターシリンダからのブレーキ液漏れを点検する。ブレーキ液漏れがあるものは、マスターパワーを新品と交換する。			
不具合件数	13件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2636のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-KB1	レジェンド	KB1-1000072～KB1-1005920 平成16年9月24日～平成17年8月2日	931	
			KB1-1100005～KB1-1102385 平成17年8月30日～平成18年9月18日	2,381	
			KB1-1200003～KB1-1200661 平成18年9月27日～平成19年2月9日	658	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年9月24日～平成19年2月9日	(計3,970台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。