


改善箇所説明図

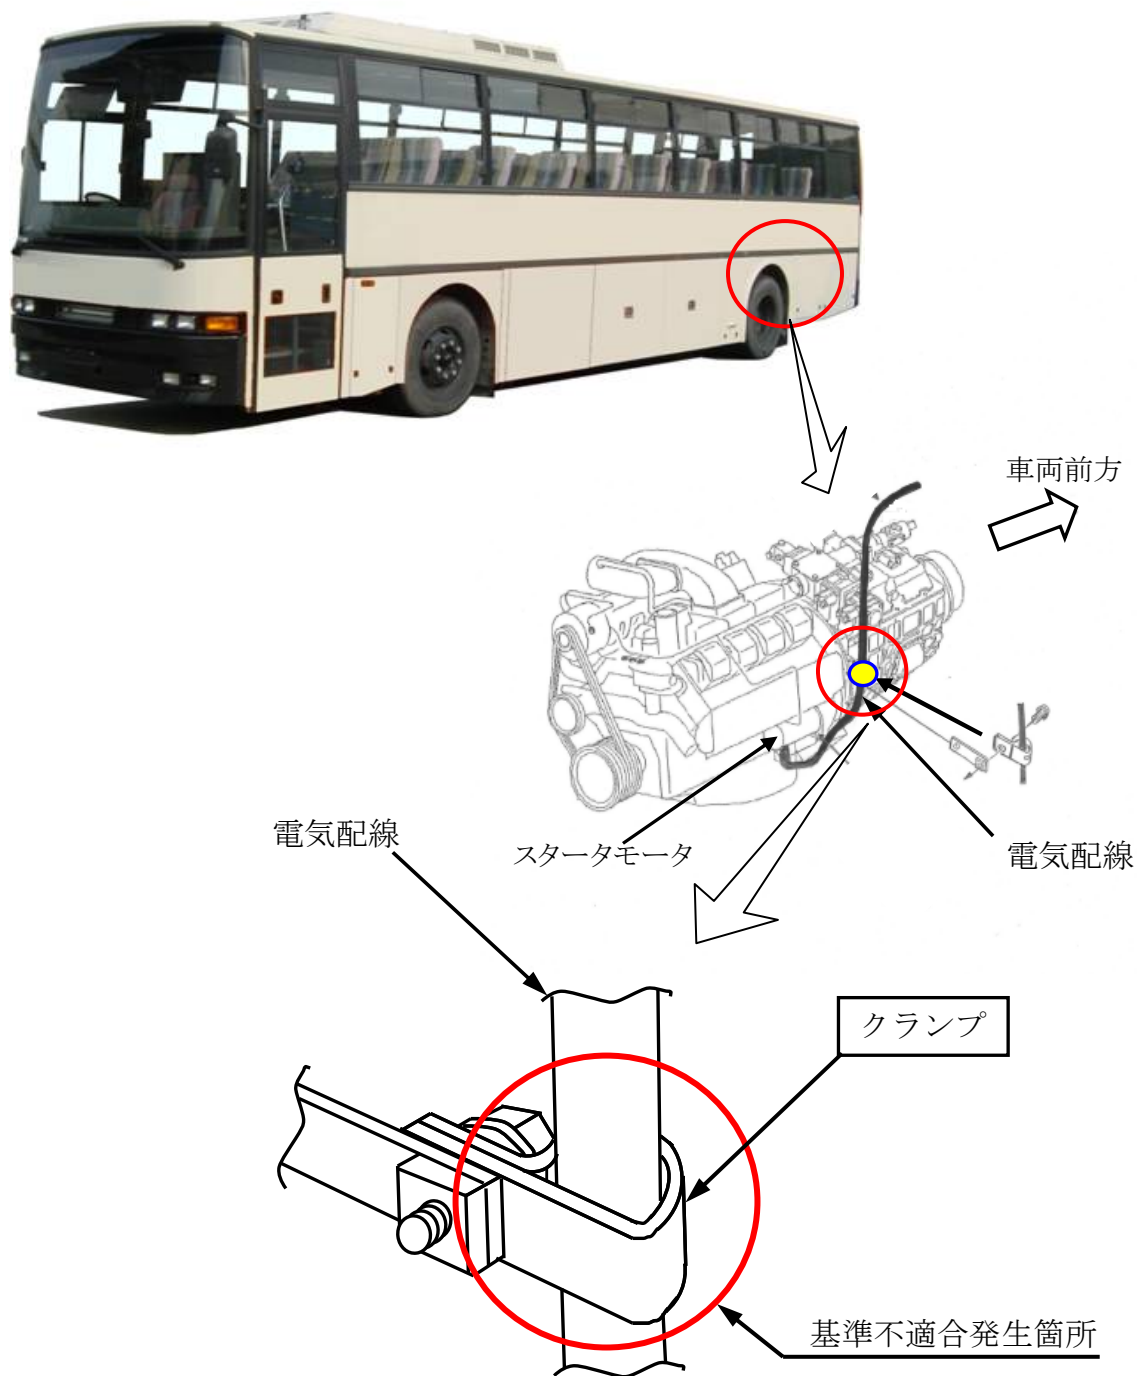

原動機のスタータ用電気配線のクランプの向きが不適切なため、原動機の振動等により当該電気配線が損傷することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が短絡し、発火するおそれがある。

改善の内容

全車両、クランプの向きを点検し、不適切なものは、クランプを新品に交換するとともに向きを適切にする。また、配線被覆に損傷のあるものは、補修する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：クランプに、白色ペイントを塗布する。