


# 改善箇所説明図

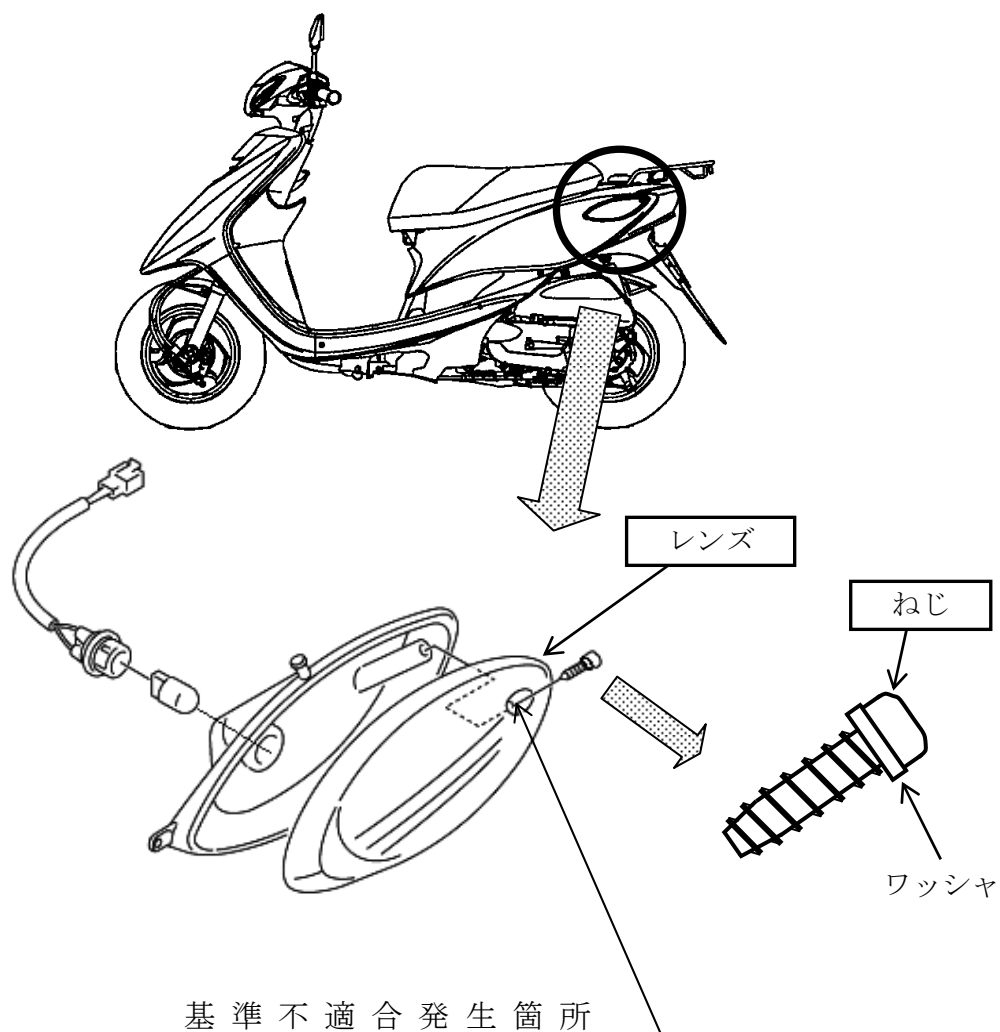

後面の方向指示器において、レンズを締め付けるねじの樹脂製ワッシャに含まれる成分により、レンズのねじ締め付部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該レンズが脱落するおそれがある。

改善の内容：全車両、樹脂製ワッシャを取り外し、当該レンズとねじを新品に交換する。

識別：メインスタンド左側取付部付近に白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。