


改善箇所説明図

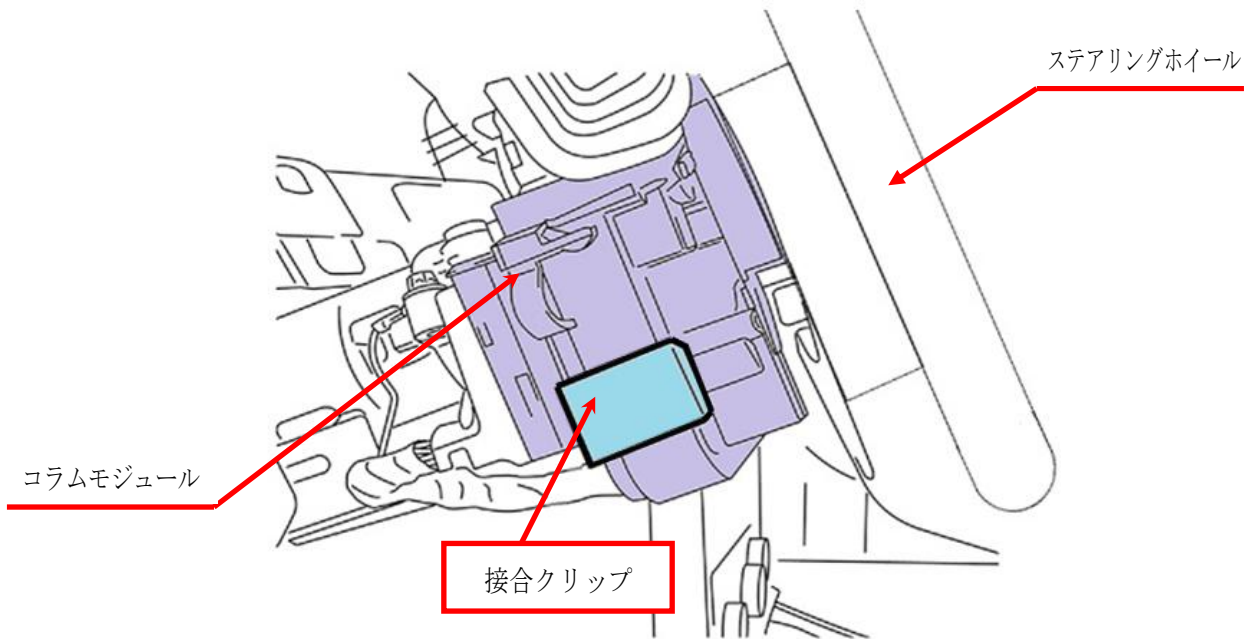

□内は、該当対策部品を示す。

基準不適合発生箇所

ステアリングコラムに装着されるホーンスイッチ信号、エアバック作動信号等を中継するモジュール（二分割で構成）において、当該モジュール本体の接合箇所に隙間があり、走行時の振動等により接合箇所が微少に動くため、当該モジュール内のホーンスイッチ用コネクタの接点が接触不良を起こし、ホーンがなくなるおそれがある。

<改善内容>

全車両、当該モジュール本体に接合クリップを追加する。

<識別方法>

ステアリングホイール裏側左に青色ペイントでドットマークを塗布する。