


改善箇所説明図
(代表車種:WA150-5)

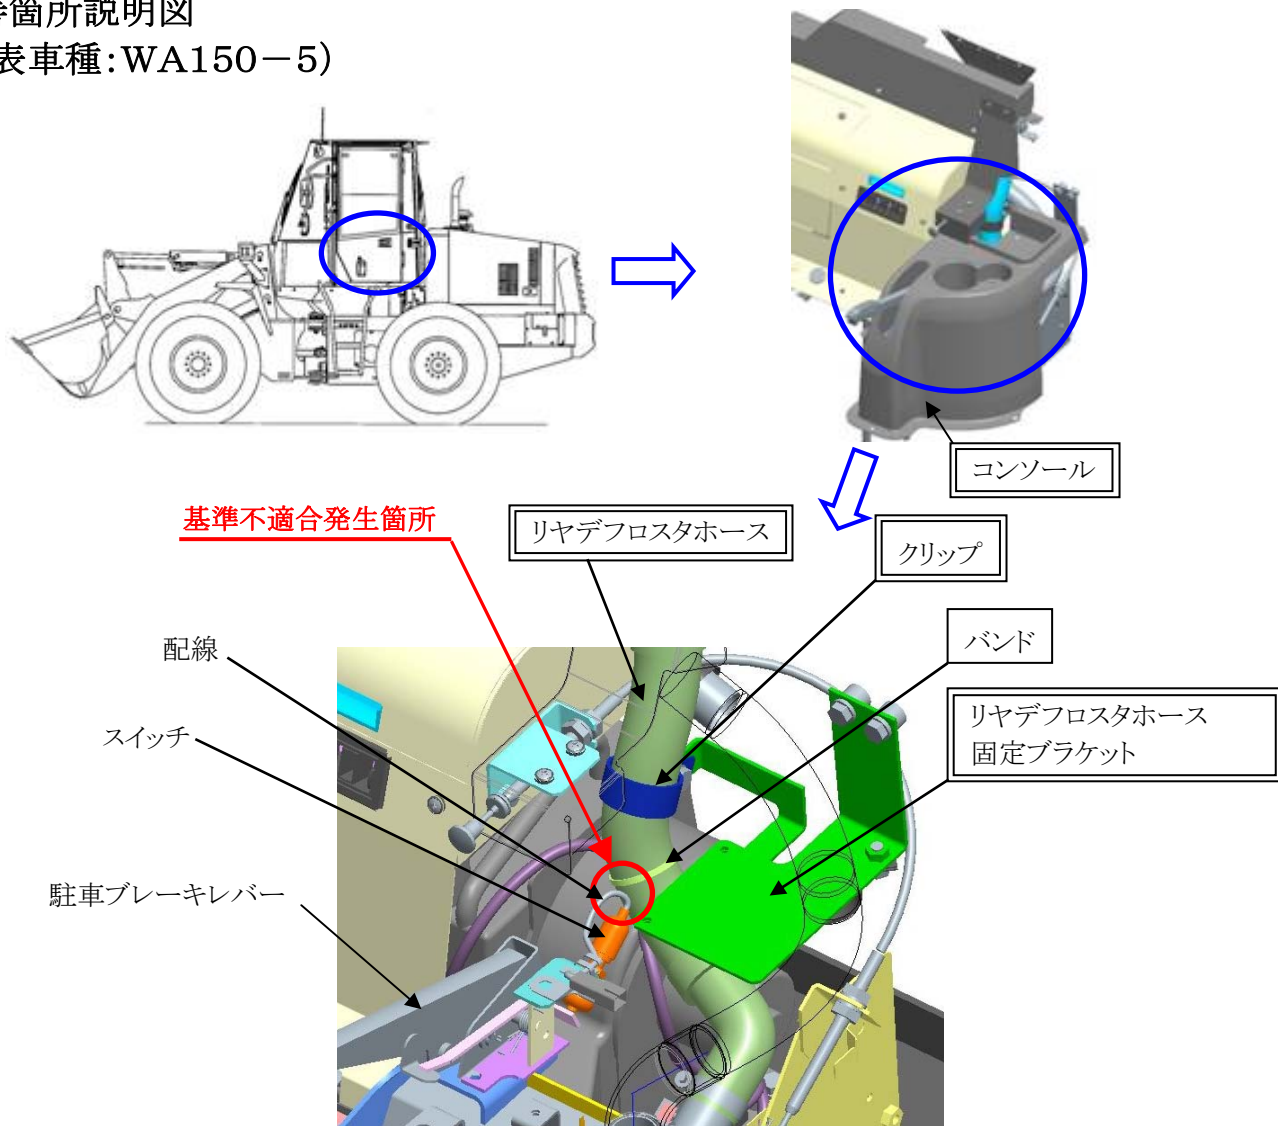

注: は、対策部品を示す。
 は、新品部品を示す。

2名用キャブが装着されている車両において、駐車ブレーキレバーのスイッチ配線とリヤデフロスタホースとのすき間が狭いため、当該スイッチ配線がリヤデフロスタホースと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動によりスイッチ配線が損傷し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容:全車両、リヤデフロスタホース、リヤデフロスタホース固定ブラケット、クリップおよびコンソールを対策品に交換するとともに、バンドを新品に交換する。

識別:リヤデフロスタホース固定ブラケットの形状で識別する。

