


改善箇所説明図

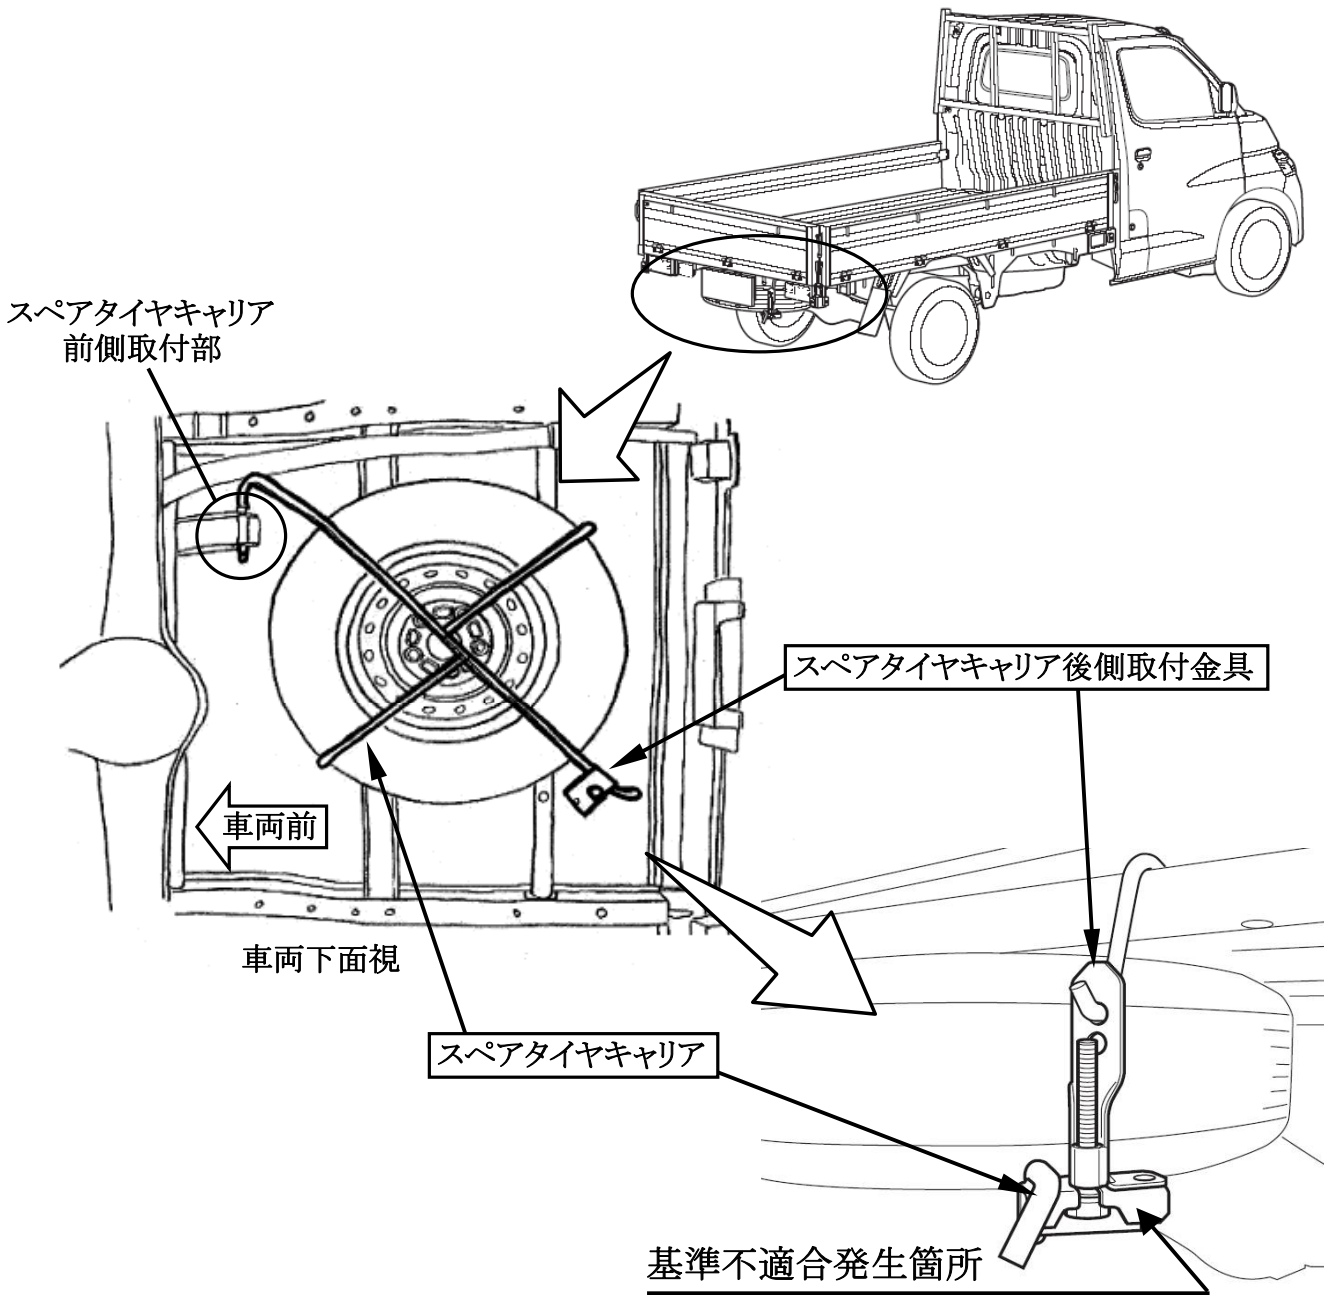

スペアタイヤキャリアの後側取付金具の形状が不適切なため、スペアタイヤキャリア前側取付部の取付角度のばらつきおよび走行中の振動等でスペアタイヤキャリア後側取付部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スペアタイヤキャリア後側取付部が破損して、スペアタイヤが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、スペアタイヤキャリアおよびスペアタイヤキャリア後側取付金具を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別： ボンネットフード内車台番号の先頭桁左の位置に黄色ペイントを塗布する。