

| | |
|-----|--|
| 連絡先 | 自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp |
|-----|--|

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年2月17日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 2706 | リコール開始日 | 平成23年2月18日 |
| 届出者の氏名又は名称 | いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 電気配線 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | アクセルコントロール用の制御配線において、接続が不適切なため、接続部（ジョイント）で接触抵抗が生じるものがある。そのため、アクセルセンサの出力電圧が高くなり、エンジン回転が上昇するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、アクセルコントロール用配線の接続を変更する。 | | |
| 不具合件数 | 2件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2706のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-------------|--------|--|------------|----|
| いすゞ | KH-UBS73DW | ビッグホン | UBS73DW-7200006～UBS73DW-7200374 平成10年3月12日～平成13年5月19日 | 272 | |
| | KH-UBS73GW | | UBS73GW-7200038～UBS73GW-7212784 平成10年2月12日～平成14年3月25日 | 9,176 | |
| ホンダ | KH-UBS73GWH | ホライゾン | UBS73GW-7200041～UBS73GW-7207400 平成10年4月2日～平成11年8月20日 | 66 | |
| | (計3型式) | (計2車種) | (製作期間全体の範囲) 平成10年2月12日～平成14年3月25日 | (合計9,514台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。