

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年2月17日

リコール届出番号	外-1733	リコール開始日	平成23年2月18日
届出者の氏名又は名称	(製作国：米国) (製作者名：いすゞ自動車株式会社) いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気配線		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルコントロール用の制御配線において、接続が不適切なため、接続部（ジョイント）で接触抵抗が生じるものがある。そのため、アクセルセンサの出力電圧が高くなり、エンジン回転が上昇するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルコントロール用配線の接続を変更する。		
不具合件数	25件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.外-1733のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KH-UES73EW	MU	UES73EW-4100076～UES73EW-4115460 平成10年3月16日～平成13年5月8日	734	
	KH-UES73FW	WIZARD	UES73FW-4100080～UES73FW-4117364 平成10年3月16日～平成13年10月30日	6,939	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成10年3月16日～平成13年10月30日	(合計7,673台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。