

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年3月3日

リコール届出番号	2716	リコール開始日	平成23年3月4日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-DCコンバータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムの補機用直流電圧変換器（DC-DCコンバータ）のダイオードの特性検査方法が不適切なため、検査時にダイオードを損傷させたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、低電圧回路が短絡してメインヒューズが切れ、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、DC-DCコンバータを良品と交換する。			
不具合件数	5件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2716のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DAA-FD3	シビックハイブリッド	FD3-1000005～FD3-1007223 平成17年9月9日～平成18年9月2日	7,219	
			FD3-1100001～FD3-1101406 平成18年9月19日～平成18年10月24日	1,406	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月9日～平成18年10月24日	(計8,625台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。