

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年6月2日

リコール届出番号	2758	リコール開始日	平成23年6月3日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	電気装置（転倒時エンジン停止センサー）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	転倒時エンジン停止センサーにおいて、防振構造が不適切なため特定のエンジン回転数で共振し、センサー内部の傾き検知用振り子が転倒検知位置までずれる場合がある。そのため、当該センサーが転倒と誤検知して、走行中に突然エンジンが停止するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、センサーを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近にNo.2758のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-RC50	シャドウ	RC50-1600001～RC50-1600125 平成21年10月19日～平成23年3月9日	125	
	EBL-RC53	シャドウ ファントム	RC53-1000004～RC53-1000576 平成21年10月15日～平成23年3月28日	573	
	EBL-RC56	シャドウ	RC56-1000003～RC56-1000082 平成21年10月20日～平成23年2月17日	80	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年10月15日～平成23年3月28日	(計778台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。