
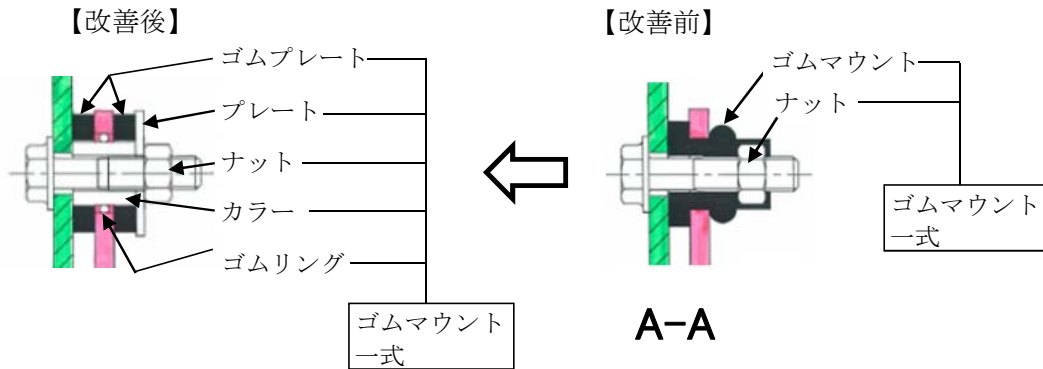


改善箇所説明図

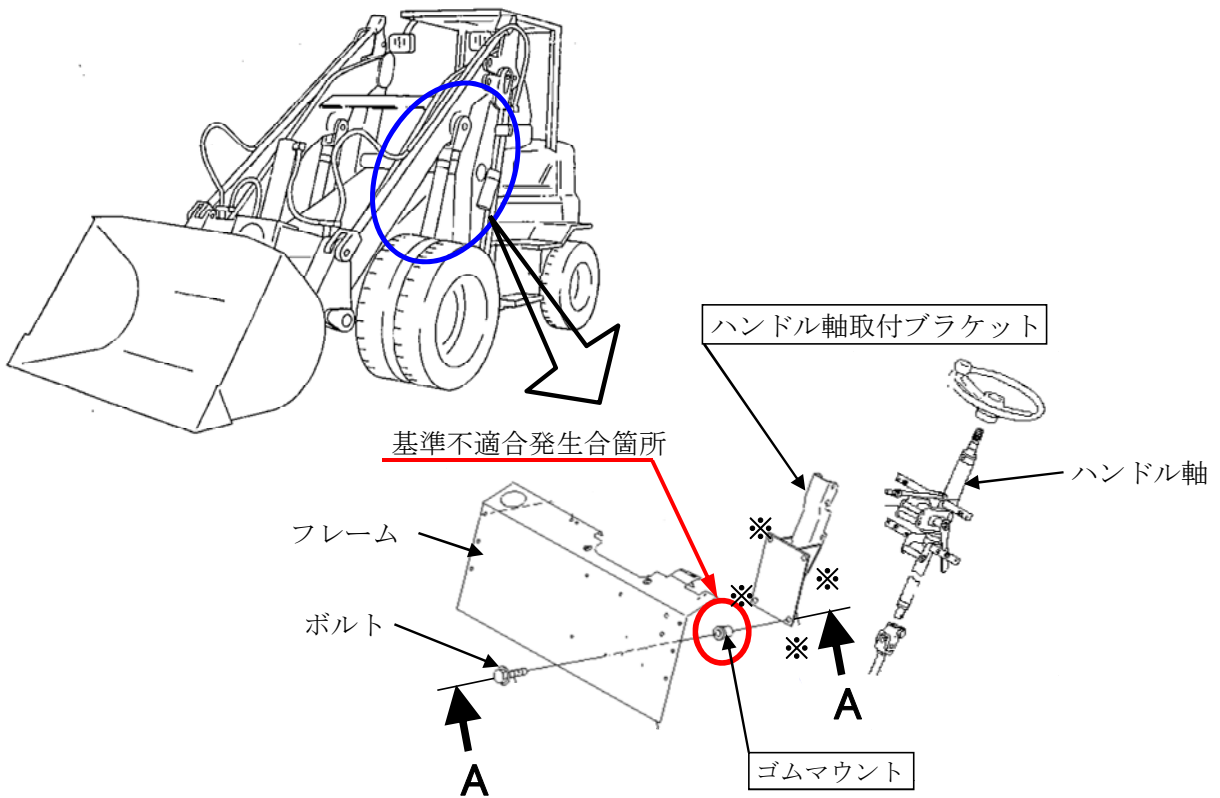

注：□ は交換部品を示す。
 (※印4箇所)

かじ取り装置において、ハンドル軸取付ブラケットのフレームへの取付方法が不適切なため、ハンドルに荷重がかかるとゴムマウントが破損し、ブラケットが外れる場合がある。そのため、ハンドル軸の固定が不十分となり、容易にかじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、ハンドル軸取付ブラケットとゴムマウント一式を対策品に交換する。

識別：ハンドル軸取付ブラケットに白色ペイントを塗布する。

白色ペイントを塗布

