


改善箇所説明図




車両後方視

《改善後》

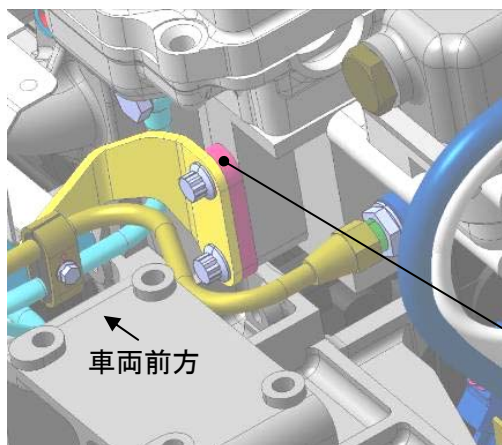

エンジンハンガー

《改善前》

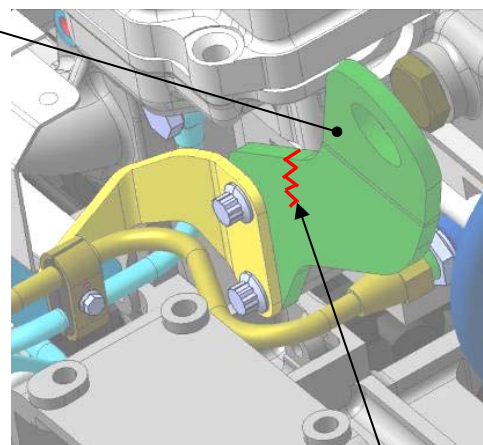

基準不適合発生箇所

大型バスにおいて、エンジンハンガーの形状が不適切なため、エンジンの振動により亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行してエンジンハンガーが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンハンガーを取り外して、スペーサーに交換する。

注 は、交換又は追加部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB119」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。