


改善箇所説明図

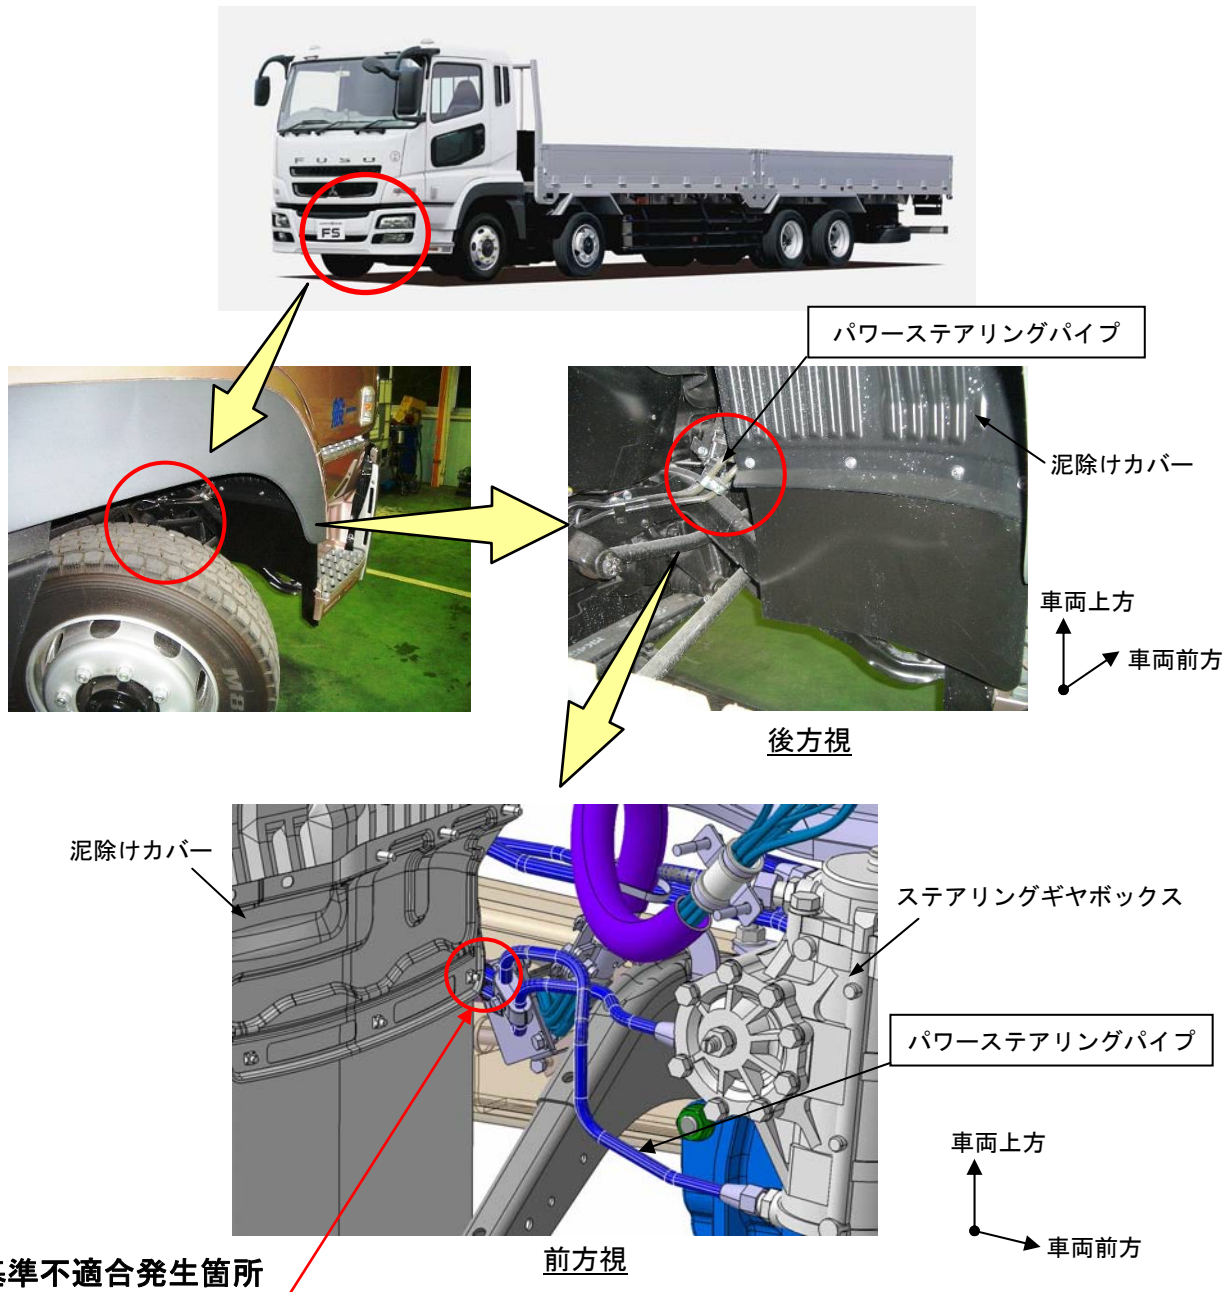

前2軸の大型トラックにおいて、パワーステアリングパイプと泥除けカバーの隙間が少ないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動によりパワーステアリングパイプが泥除けカバーと干渉して損傷し、パワーステアリングオイルが漏れて操舵力が増大するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、パワーステアリングパイプを点検し、干渉痕がある場合は新品に交換する。また、パワーステアリングパイプと泥除けカバーの隙間を点検し、隙間が確保されていない場合は隙間を確保する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD145」の文字が記載された白黄色シールを貼付ける。