

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年7月25日

リコール届出番号	2785	リコール開始日	平成23年7月26日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	原動機（ウォーターポンプ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウォーターポンププーリ締結穴部の裏面にある凸形状に、補機ベルト荷重が繰返し加わり摩耗すると、締結ボルトが緩むものがある。そのため、ボルトが折損して補機ベルトが外れ、発電不良及び冷却不良が発生し、警告灯が点灯するとともにエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、プーリ締結ボルトをボルトねじ部に緩み防止剤を塗布した対策品と交換するとともに、規定トルクで締付ける。			
不具合件数	63件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2785のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RN6	ストリーム	RN6-1084843～RN6-1095838 平成20年7月18日～平成20年12月12日	10,802	
			RN6-3000003～RN6-3003927 平成21年1月22日～平成21年5月20日	3,925	
			RN6-3100011～RN6-3125941 平成21年5月26日～平成22年7月5日	25,921	
	DBA-RN7		RN7-1009281～RN7-1010215 平成20年7月24日～平成20年12月12日	935	
			RN7-3000002～RN7-3000580 平成21年1月22日～平成21年5月20日	579	
			RN7-3100003～RN7-3101511 平成21年5月26日～平成22年7月2日	1,509	
	DBA-FD1	シビック	FD1-1202449～FD1-1202575 平成20年7月18日～平成20年8月1日	127	
			FD1-1300001～FD1-1301374 平成20年8月26日～平成21年7月31日	1,374	
			FD1-8300001～FD1-8300074 平成20年9月5日～平成21年7月6日	74	
			FD1-1400001～FD1-1400571 平成21年9月2日～平成22年6月16日	571	
			FD1-8400001～FD1-8400255 平成21年9月8日～平成22年6月3日	255	
	DBA-RT1	クロスロード	RT1-1008707～RT1-1011714 平成20年7月22日～平成22年6月25日	3,008	
DBA-RT2	RT2-1003073～RT2-1004114 平成20年7月22日～平成22年6月24日		1,042		
(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年7月18日～平成22年7月5日	(計50,122台)		

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。