


改善箇所説明図



左フロント・ドアの内張を外した状態
(右側フロント・ドアも同様)



左フロント・ドア

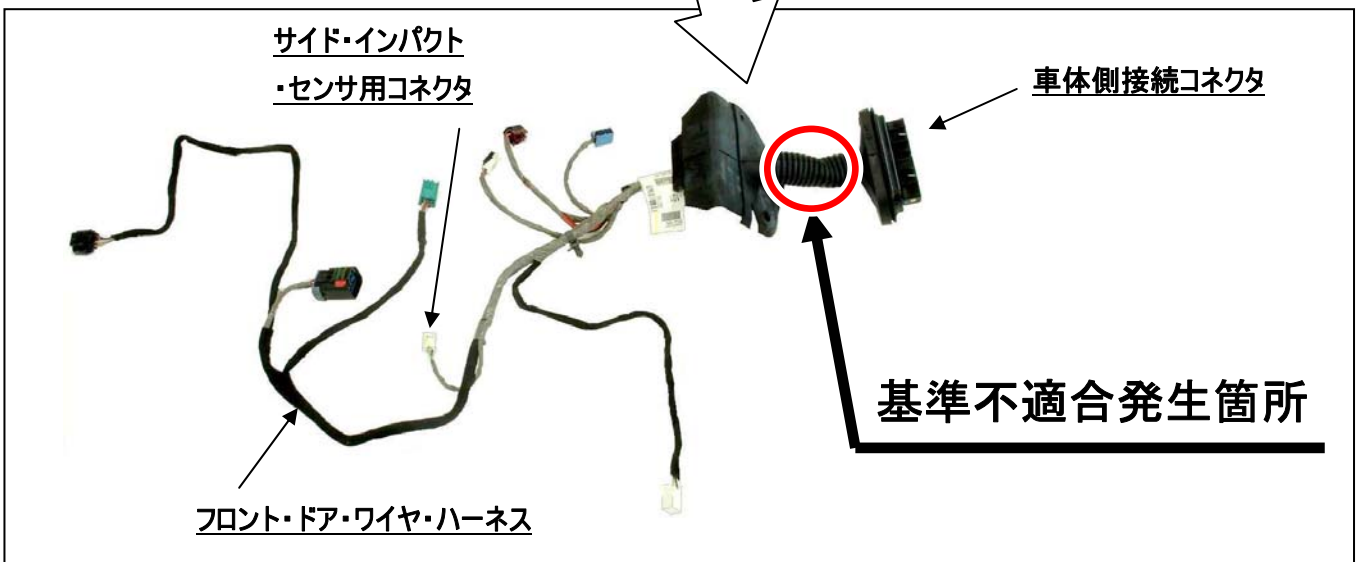

注: は交換部品を示す。

不具合内容

左右フロント・ドア・ワイヤ・ハーネスのサイド・インパクト・センサ用配線の耐久性が低いため、疲労により断線し、導通不良となることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エアバッグ警告灯が点灯し、最悪の場合、側面衝突の際にサイド・エアバッグが適切に作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右フロント・ドア・ワイヤ・ハーネスを対策品に交換する。
識別 : 運転席ドアヒンジの固定ボルト頭部に黄色ペンを塗布する。