

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月5日

リコール届出番号	外-1776	リコール開始日	平成23年9月6日
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 副社長 芝池 伸行	製作国：タイ王国 製作者名：HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	電気装置（パワーウインドウスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席側パワーウインドウスイッチのスイッチユニットの構造及び樹脂材が不適切なため、車内清掃用品等に含まれるシリコン成分がスイッチ接点部に付着した状態でのスイッチ操作を繰り返すと、接点の磨耗粉がスイッチの電源部とアース部の隙間に堆積して発熱し、スイッチユニットの樹脂材が炭化して電流がリークし続けるものがある。そのため、スイッチユニットの半田が溶け、外側カバーに垂れて発煙し、最悪の場合、カバーが発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席側パワーウインドウスイッチ一式を対策品と交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	部分焼損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1776のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD8	フィット アリア	GD8-1300320～GD8-1304219 平成17年10月28日～平成18年11月4日	3,896	
			GD8-1400001～GD8-1402160 平成18年11月8日～平成19年6月6日	2,160	
			GD8-1500001～GD8-1503660 平成19年6月8日～平成20年8月19日	3,660	
	DBA-GD9		GD9-1300068～GD9-1301147 平成17年11月12日～平成18年11月1日	1,080	
			GD9-1400001～GD9-1400750 平成18年11月8日～平成19年6月6日	750	
			GD9-1500001～GD9-1500870 平成19年6月13日～平成20年7月31日	870	
			(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月28日～平成20年8月19日

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。