

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 23 年 10 月 18 日

リコール届出番号	2836	リコール開始日	平成 23 年 10 月 18 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置（トーションアクスル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤサスペンションにおいて、車体側面下部へ塗布する飛び石傷防止剤（ロッカープライマー）の塗布範囲管理が不適切なため、車体床下のトーションアクスル取付け面にロッカープライマーが付着し、トーションアクスル締結用ボルトの締付け力が不足しているものがある。そのため、悪路走行時に当該ボルトが緩み、最悪の場合、ボルトが外れ走行安定性が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車体床下のトーションアクスル取付け面を点検し、ロッカープライマーの付着が認められる場合は、ロッカープライマーを除去し、トーションアクスル締結用ボルトを規定トルクで締め付ける。 なお、トーションアクスル締結用ボルトを点検し、損傷が認められる場合は、当該ボルトを新品と交換の上、規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2836 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-Z21A	コルト	Z21A-0707353～Z21A-0800601 平成 23 年 6 月 3 日～平成 23 年 8 月 24 日	832 台	
	DBA-Z21W		Z21W-0702930～Z21W-0800287 平成 23 年 6 月 3 日～平成 23 年 8 月 24 日	308 台	
	DBA-Z23W		Z23W-0701039～Z23W-0800157 平成 23 年 6 月 3 日～平成 23 年 8 月 23 日	146 台	
	CBA-Z27AG		Z27A-0700894～Z27A-0800183 平成 23 年 6 月 3 日～平成 23 年 8 月 24 日	182 台	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 6 月 3 日～平成 23 年 8 月 24 日	(計 1,468 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。