

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月10日

リコール届出番号	2850	リコール開始日	平成23年11月10日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	舵取り装置（電動パワーステアリング用電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリングコントロールユニット（EPS-ECU）に接続する電気配線の固定方法が不適切なため、走行振動等によりEPS-ECUのコネクタ端子と電気配線のコネクタ端子間で微小摺動し端子が摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該端子間で導通不良となり、警告灯が点灯するとともにパワーステアリングのアシスト機能が停止し、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EPS-ECUブラケット一式を対策品と交換するとともに、EPS-ECUに接続する電気配線の電気配線結束用ビニールテープを除去したうえで、当該電気配線を当該ブラケットに固定する。		
不具合件数	19件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2850のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-GA3W	RVR	GA3W-0000101～GA3W-0017857 平成22年2月8日～平成23年8月9日	17,613台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月8日～平成23年8月9日	(計17,613台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。