


改善箇所説明図



制動装置 (不具合箇所)

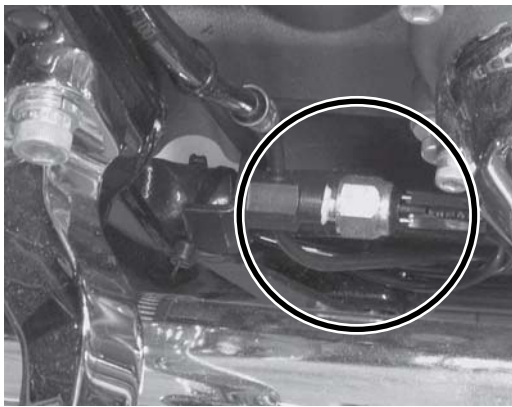

不具合部品



対策品

注： は、交換・取付部品を示す。

基準不適合発生箇所

リアストップランプスイッチにおいて、排気管からの熱に対する耐久性が不十分なため、当該装置の樹脂部分が熱の影響を受けて変形し、ブレーキフルードが漏れ、リアブレーキの制動力の低下及びブレーキランプの不点灯が発生する可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リアブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部品を熱に耐性のある対策品に交換する。

識別

良品の制動装置に「●」印を黄色のペイントで塗布する。