


[改善箇所説明図] ②

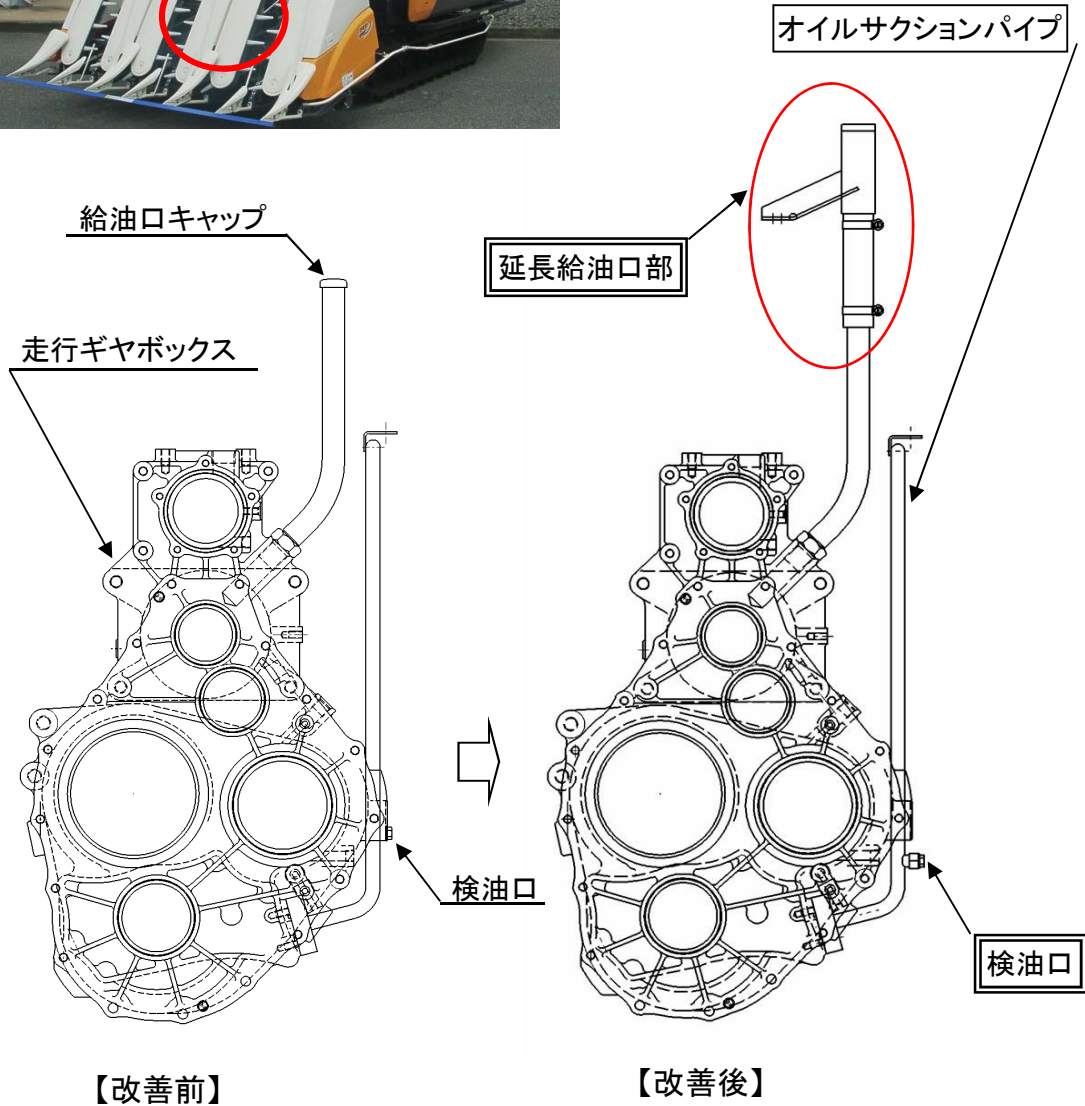

【改善前】

【改善後】

不具合発生箇所

注：  は、交換部品  
 は、追加部品を示す。

刈取脱穀作業車の動力伝達装置において、走行ギヤボックスの注入オイル量と給油口の位置が不適切なため、ギヤボックス内ギヤの高回転によるオイルの泡立ちと跳ね上げにより、ギヤボックス内のオイル油面が上昇し、給油口キャップ部のエア抜き穴から油が噴き出すおそれがある。

改善内容

全車両、走行ギヤボックスのオイル量を減らし、給油口を上方に延長するとともに、検油口を追加したオイルサクションパイプに交換する。また、取扱説明書の記載内容を修正する。

識別

給油口の延長と検油口の追加により識別する。