
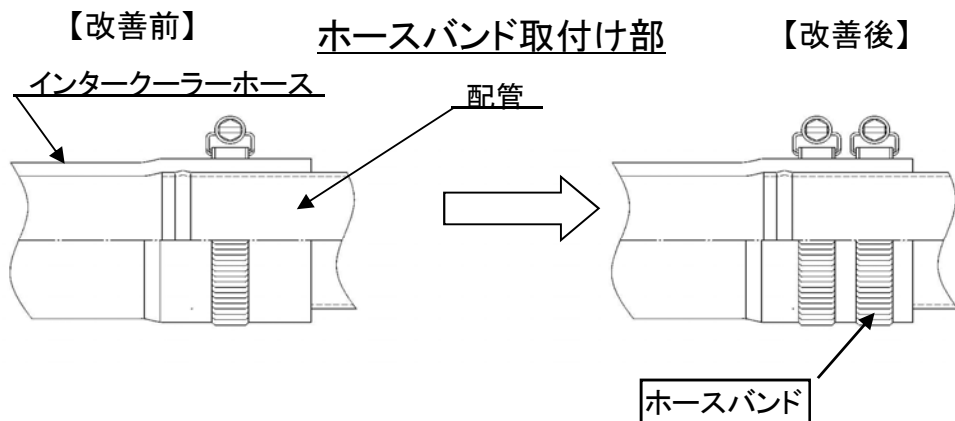


[改善箇所説明図] ④

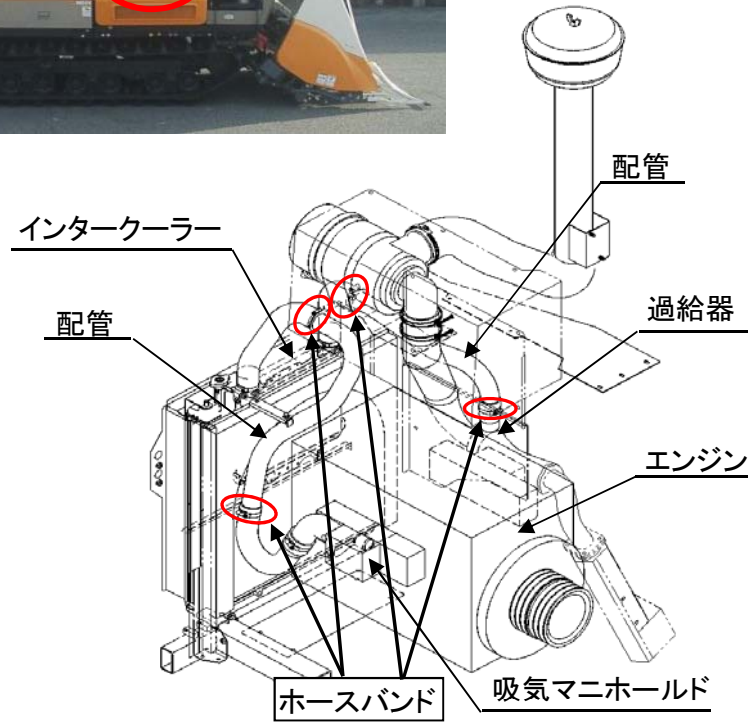

不具合発生箇所

注： は、追加部品を示す。

刈取脱穀作業車の過給器付原動機において、吸入空気冷却装置（インタークーラー）の配管の突起形状の加工方法が不適切なため、当該配管からインタークーラーホースが抜け、黒煙排出量が保安基準値を超えるおそれがある。

改善内容

全車両、インタークーラーホースと当該配管を固定するホースバンドを1個追加し、2個締めとする。

識別

ホースバンドの2個締めにより識別する。