


改善箇所説明図

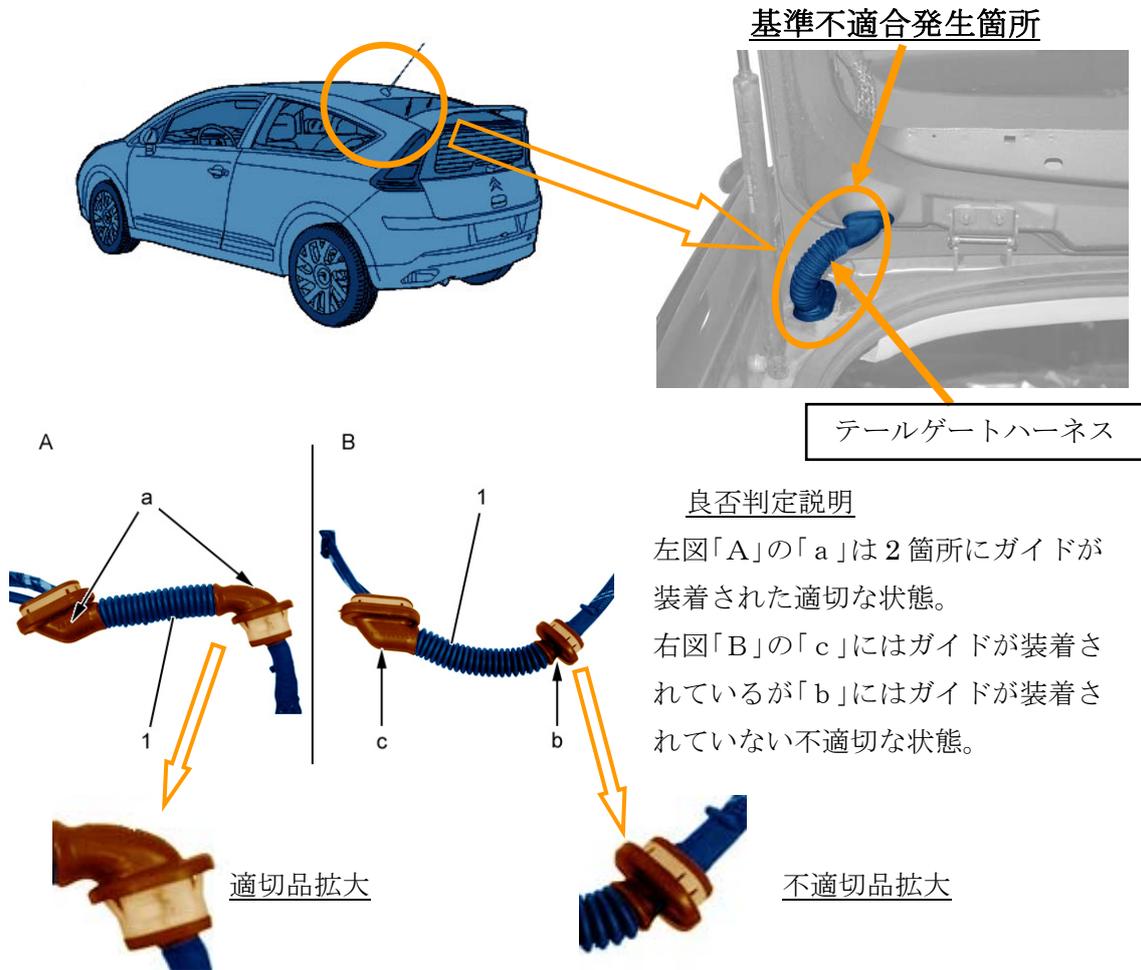

不具合の内容

電気配線のテールゲートハーネスにおいて、テールゲート開閉時にテールゲートハーネスの保護の役目をするガイドが装着されていないため、そのままの状態を使用を続けると、テールゲートの開閉によりテールゲートハーネスに負荷がかかり、配線が断線し、ハイマウントストップランプ、リアワイパー、テールゲートロックが作動しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、テールゲートハーネスを点検し、ガイドが装着されていない場合はガイドが装着されたテールゲートハーネスと交換する。

識別

対策済車両にはテールゲートハーネスのテールゲート側ガイド部分に黄色のペイントを塗布する。

注： は点検、交換部品を示す。