

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年4月17日

リコール届出番号	2925	リコール開始日	平成24年4月18日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	①排気管、②速度計（車速センサ）、③動力伝達装置（トルクコンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①路線バスの排気システムにおいて、振動吸収構造が不適切なため、特定のエンジン回転数で共振し、排気管及び排気管ブラケット等に大きな力が加わることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気管及び排気管ブラケット等に亀裂が生じ、最悪の場合、排出ガスが漏れ、騒音が増大するおそれがある。</p> <p>②大型トラック及び路線バスの自動変速機搭載車において、車速センサの構造が不適切なため、車両振動等により当該センサ内の配線が断線し、速度計が作動しなくなるおそれがある。</p> <p>③路線バスの自動変速機において、トルクコンバータカバーの平面度が不適切なため、ロックアップクラッチのバックリングプレート取付けボルトが折損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、折損したボルトがトルクコンバータカバーとタービンとの間に挟まり、最悪の場合、トルクコンバータがロックアップした状態となり、エンストして走行できなくなるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、排気管に振動吸収ダンパを取付け、排気管及び排気管ブラケットを対策品に交換し、クランプを新品に交換するとともに、クランプにスペーサを追加する。また、クランプブラケットを点検し、亀裂が生じているものは新品に交換する。</p> <p>②全車両、車速センサを対策品に交換する。</p> <p>③全車両、自動変速機及びトルクコンバータの製造番号を確認し、対象となるものはトルクコンバータを良品に交換する。</p>		
不具合件数	①235件、②3件、③13件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあっては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CYL23V3	ギガ	CYL23V3-3000001 平成12年9月5日	1	②1
	KL-CYL23V3W		CYL23V3W-3000003～CYL23V3W-3000192 平成12年2月17日～平成15年4月3日	72	②72

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CYL23V4	ギガ	CYL23V4-3000002～CYL23V4-3000083 平成15年8月21日～平成16年2月27日	9	②9
			CYL23V4-7000003～CYL23V4-7000066 平成16年5月26日～平成17年2月3日	9	②9
	PJ-CYL77V6		CYL77V6-7000032～CYL77V6-7000686 平成17年9月7日～平成19年1月25日	13	②13
	PDG-CYL77V8		CYL77V8-7000238～CYL77V8-7004322 平成19年7月20日～平成22年3月30日	8	②8
	KL-CYM23V3W		CYM23V3W-3000001～CYM23V3W-3000013 平成12年8月30日～平成13年1月24日	2	②2
	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7000098～LV234L1-7001276 平成17年11月18日～平成19年8月29日	84	②84 ③20
	PDG-LV234L2 PKG-LV234L2		LV234L2-7000006～LV234L2-7001135 平成19年2月27日～平成22年8月4日	1,125	①1,111 ②127 ③1
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000092～LV234N1-7000650 平成17年11月9日～平成19年8月7日	150	②150 ③99
	PDG-LV234N2 PKG-LV234N2		LV234N2-7000001～LV234N2-7000750 平成19年3月14日～平成22年7月26日	716	①687 ②114
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000050～LV234Q1-7000076 平成18年6月21日～平成18年9月27日	2	②2
	PDG-LV234Q2 PKG-LV234Q2		LV234Q2-7000002～LV234Q2-7000168 平成19年9月4日～平成22年8月23日	167	①167
	PDG-LR234J2		エルガミオ	LR234J2-7000004～LR234J2-7001356 平成19年8月20日～平成23年7月20日	1,325
	(計16型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年2月17日～平成23年7月20日	(計3,683台)	①3,290 ②591 ③120

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。