

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 24 年 4 月 23 日

リコール届出番号	外-1839	リコール開始日	平成 24 年 4 月 23 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン株式会社 代表取締役 クラウス・ハインリッヒ・レーレック (製作国 :ドイツ連邦共和国 製作者名:アルピナ・ブルカルト・ ボーフェンジーペン社) 問い合わせ先 : 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	原動機冷却装置 (電動補助クーラント ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプにおいて、ハウジングの製造工程が不適切であったため、ハウジングに亀裂が生じることがある。その場合、亀裂からクーラントや湿気が浸入することにより回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動補助クーラントポンプを交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1839 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-AM10	B5 ビ ^o ・ターボ	WAPB54400BAM10117 ~ WAPB54400BAM10128 平成 23 年 7 月 12 日 ~ 平成 23 年 8 月 17 日	4	
	(1 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 23 年 7 月 12 日 ~ 平成 23 年 8 月 17 日	(計 4 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。