


改善箇所説明図

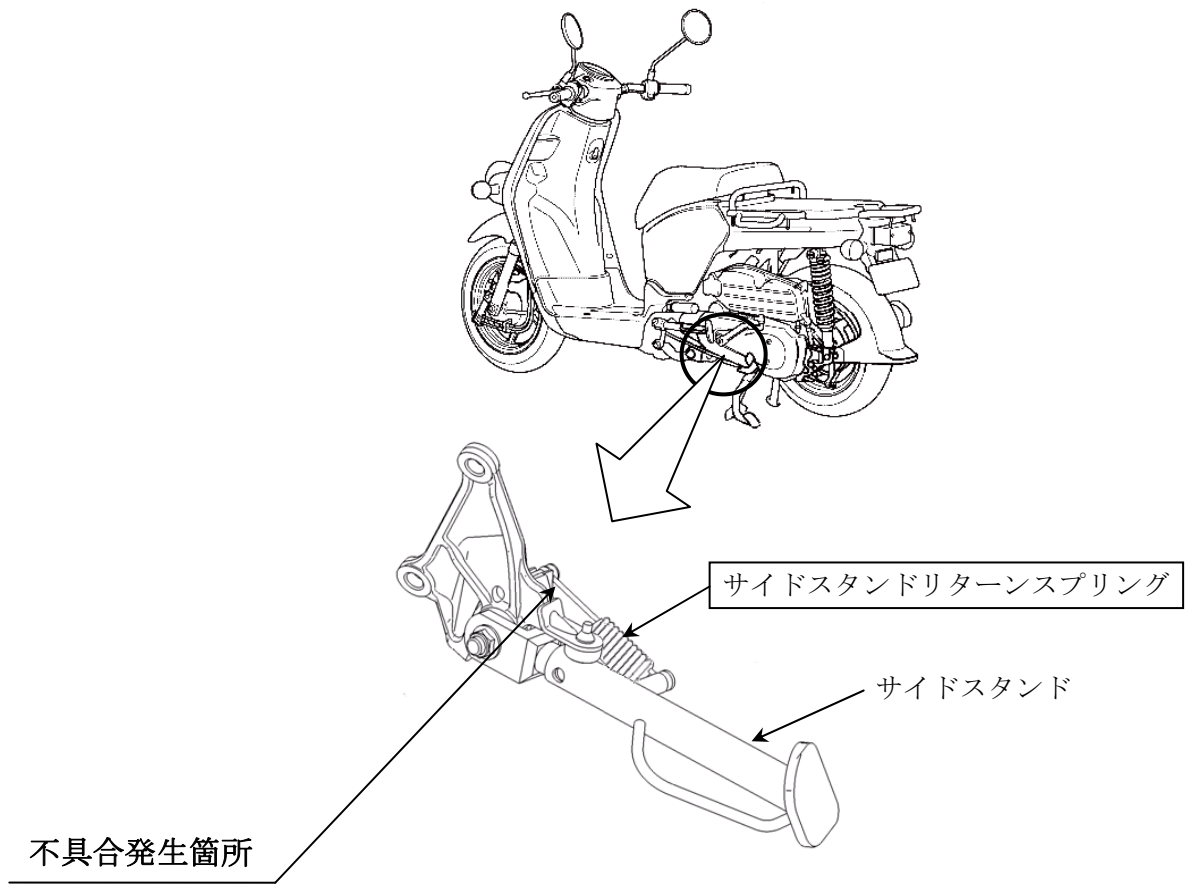

サイドスタンドリターンズプリングの耐久性が不足しているため、サイドスタンドの繰り返し操作により当該スプリングが折損するものがある。そのため、走行中にサイドスタンドが下がり、最悪の場合、路面に接地して転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、サイドスタンドリターンズプリングを対策品に交換する。

注：□は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に黄色の識別ラベルを貼付する。