

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年10月4日

リコール届出番号	3033	リコール開始日	平成24年10月5日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置(パワーステアリングオイル供給ホース)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧式パワーステアリングの供給側ゴム製配管の耐熱性が不足しているため、排気管の触媒コンバータの熱でゴム製配管が劣化して柔軟性が低下するものがある。そのため、ハンドル転舵時の油圧変動でゴム製配管に亀裂が生じてパワーステアリングオイルが漏れ、最悪の場合、排気管に付着し火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングの供給側ゴム製配管を対策品と交換する。			
不具合件数	22件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3033のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR3	エリシオン	RR3-1000033～RR3-1012977 平成16年4月14日～平成17年9月12日	12,945	
			RR3-1100008～RR3-1103353 平成17年9月15日～平成18年11月25日	3,346	
			RR3-1200011～RR3-1202632 平成18年12月7日～平成20年11月20日	2,621	
			RR3-5000001～RR3-5000055 平成16年6月22日～平成17年9月9日	55	
			RR3-5100001～RR3-5100011 平成17年12月2日～平成18年8月9日	11	
			RR3-5200001～RR3-5200015 平成19年2月9日～平成20年8月21日	15	
	DBA-RR4		RR4-1000016～RR4-1003269 平成16年4月14日～平成17年9月9日	3,253	
			RR4-1100002～RR4-1101099 平成17年10月5日～平成18年11月25日	1,098	
			RR4-1200005～RR4-1200709 平成19年1月12日～平成20年11月19日	705	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR5	エリシオン プレステージ	RR5-1000039～RR5-1005219 平成18年12月18日～平成20年11月21日	5,181	
	DBA-RR6		RR6-1000014～RR6-1000827 平成18年12月21日～平成20年11月20日	814	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年4月14日～平成20年11月21日	(計30,044台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。