

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年10月25日

リコール届出番号	3043	リコール開始日	平成24年10月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	空気ばね緩衝装置付トラックの燃料タンク固定バンドにおいて、誤った仕様の修理用部品を供給したため、当該バンドを取り付けた車両ではバンドによる締結力が不十分となり、悪路走行時等の過大な衝撃を繰り返し受けると、燃料タンクが動く場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクが燃料フィルタ取付金具と干渉して損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンク固定バンドを点検し、不適切なものは良品と交換する。また、タンクに損傷の見られるものは新品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3043のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-EXD50G2	ギガ	EXD50G2-3000001～EXD50G2-3000009 平成10年6月4日～平成11年10月8日	4	
	KC-EXD50L2		EXD50L2-3000002～EXD50L2-3000020 平成9年9月22日～平成12年3月1日	11	
	KL-EXD51D3		EXD51D3-3000099～EXD51D3-3000107 平成15年8月21日～平成15年9月22日	4	
			EXD51D3-7000003～EXD51D3-7000047 平成16年7月21日～平成17年7月15日	17	
	PJ-EXD51D6		EXD51D6-7000023 平成17年10月27日	1	
	KL-EXD51G3		EXD51G3-3000102～EXD51G3-3000143 平成15年8月26日～平成16年4月5日	33	
			EXD51G3-7000001～EXD51G3-7000050 平成16年5月14日～平成17年6月30日	40	
	PJ-EXD51G6		EXD51G6-7000001～EXD51G6-7000058 平成17年8月2日～平成18年4月11日	47	
	KL-EXD51L3		EXD51L3-3000020～EXD51L3-3000025 平成15年9月25日～平成15年12月26日	5	
			EXD51L3-7000001～EXD51L3-7000016 平成16年5月25日～平成17年7月8日	15	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-EXD51L6	ギガ	EXD51L6-7000002～EXD51L6-7000015 平成17年9月16日～平成18年3月13日	14	
	KC-EXD52D2		EXD52D2-3000004～EXD52D2-3000184 平成9年7月30日～平成12年5月30日	141	
	KL-EXD52D3		EXD52D3-3000968～EXD52D3-3001594 平成15年7月31日～平成16年4月23日	434	
			EXD52D3-7000001～EXD52D3-7001215 平成16年5月14日～平成17年7月26日	988	
	PJ-EXD52D6		EXD52D6-7000009～EXD52D6-7000978 平成17年7月29日～平成18年4月17日	859	
	KC-EXD52E2		EXD52E2-3000001～EXD52E2-3000060 平成9年7月31日～平成12年4月20日	48	
	KL-EXD52E3		EXD52E3-3000146～EXD52E3-3000219 平成15年8月20日～平成16年4月20日	69	
			EXD52E3-7000001～EXD52E3-7000121 平成16年5月14日～平成17年7月16日	103	
	PJ-EXD52E6		EXD52E6-7000006～EXD52E6-7000154 平成17年8月3日～平成18年4月14日	100	
	KC-EXD52G2		EXD52G2-3000002～EXD52G2-3000005 平成10年11月20日～平成12年3月4日	4	
	KL-EXD52G3		EXD52G3-3000029～EXD52G3-3000042 平成15年8月28日～平成16年4月16日	13	
			EXD52G3-7000001～EXD52G3-7000023 平成16年7月2日～平成17年7月14日	18	
	PJ-EXD52G6		EXD52G6-7000002～EXD52G6-7000033 平成17年8月31日～平成18年4月13日	31	
	KC-EXD81D2		EXD81D2-3000004～EXD81D2-3000026 平成9年9月24日～平成11年8月20日	2	
	KC-EXD82D2		EXD82D2-3000008～EXD82D2-3000213 平成9年7月26日～平成12年5月26日	94	
KC-EXD82E2	EXD82E2-3000002～EXD82E2-3000011 平成9年11月5日～平成12年2月18日	6			
KC-EXD82G2	EXD82G2-3000002～EXD82G2-3000003 平成9年9月11日～平成12年5月16日	2			
	(計21型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年7月26日～平成18年4月17日	(計3, 103台)	

(備考) 本届出は、平成18年12月15日付け「届出番号1793」のリコール届出において、対策品は正しい仕様の燃料タンク固定バンドを供給し改修作業を行ったが、修理用部品としては誤ったものを供給したことが判明したため、再度対策を行うものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。