

連絡先 自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日 : 平成24年10月24日

リコール届出番号	3046	リコール開始日	平成24年10月25日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 取締役社長 伊奈 功一 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車体(スライドドアロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	荷室のスライドドアロック取付部の水抜き構造が不適切なため、洗車時の水等が排出されずに溜まり、当該ドアロック内部が錆びることがある。このため、スライドドアを開いた際にドアロックが解除の状態でも固着したまま元に戻らず、スライドドアが閉まらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スライドドアロックを改善品と交換すると共に、ドアロックコントローラとスライドドアヒンジを新品と交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3046のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	EBD-S201P(改)	ハイゼット	S201P-0008348～S201P-0053357 平成20年4月24日～平成22年9月20日	1,291	FRP中温冷凍車、及び、FRP保冷車
	EBD-S211P(改)		S211P-0017952～S211P-0116570 平成20年4月24日～平成22年9月3日	416	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年4月24日～平成22年9月20日	(計 1,707 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。