


改善箇所説明図

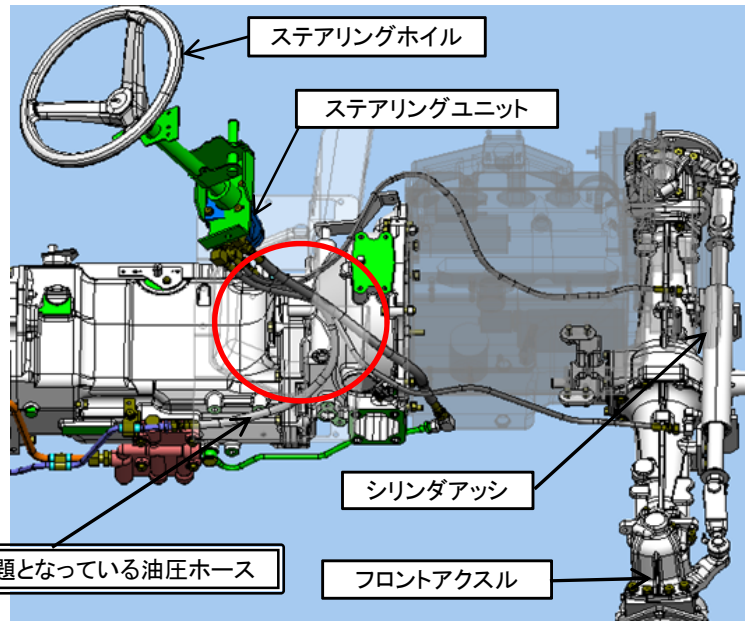


基準不適合発生箇所

パワーステアリングの油圧ホースの配線が不適切なため、使用過程において当該ホースが車両の振動等により損傷し油漏れが発生し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善前

* 丸印は改善箇所

ステアリングユニット

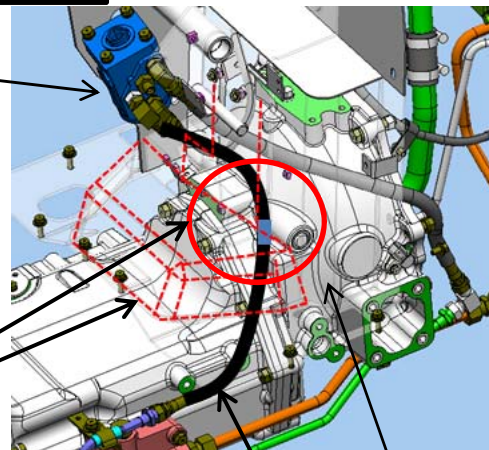

損傷箇所

コラムカバー位置

改善措置の内容


全車両、油圧ホースの配線位置を確認し、不適切な場合はホースを交換し、正規の配線に直す。

改善後

油圧ホース

クラッチ

ステアリングユニット

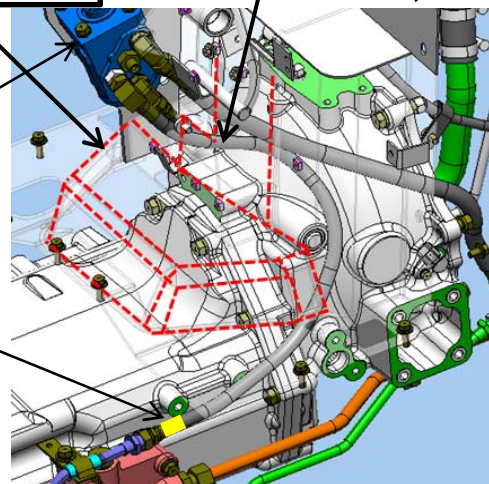

識別方法



交換した油圧ホースに黄色のテーピングを行い識別する