


## 改善箇所説明図 ②

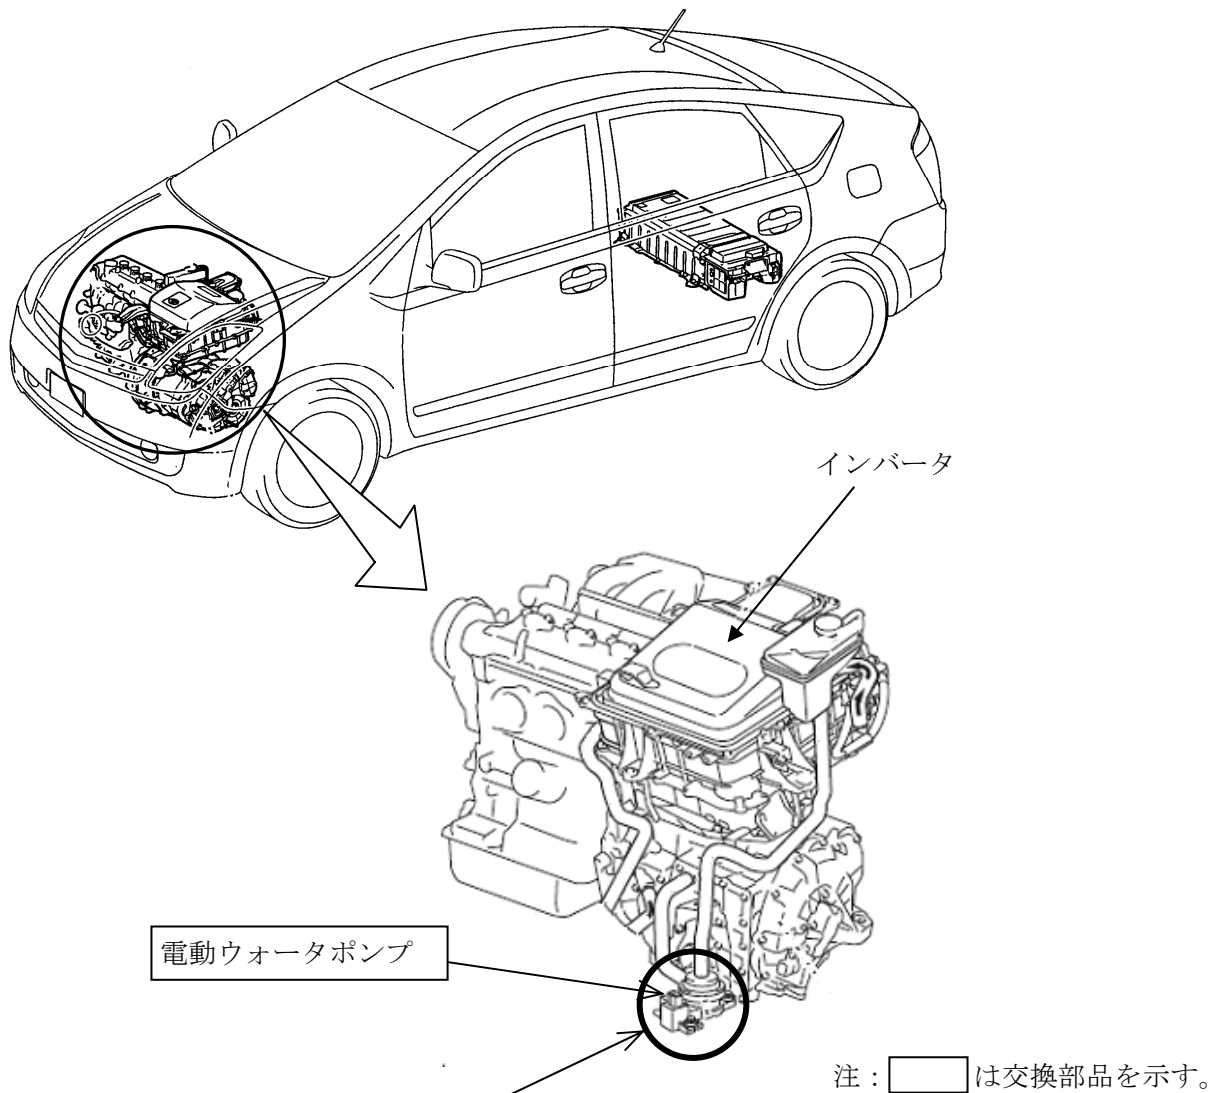

### 基準不適合発生箇所

ハイブリッドシステムの電圧変換器（インバータ）用電動ウォーターポンプにおいて、コイルの巻き線工程が不適切なためコイル線に傷がついたものがある。そのため、コイル線の腐食断線によりウォーターポンプが停止して警告灯点灯や出力制限走行となる。また、線間ショートした場合には、電源ヒューズが切れて走行不能となるおそれがある。

インバータ：高電圧の直流を交流に変換する装置

### 改善の内容

全車両、当該ウォーターポンプを対策品に交換する。

### 識別

改善済車両には、下記位置に黄色ペイントを塗布する。

プリウス：車台番号打刻のハイフン位置下部

アルファード<sup>®</sup>ハイブリッド<sup>®</sup>：エンジンルーム内の右フロントフェンダーエプロン部

エスティマハイブリッド<sup>®</sup>：エンジンルーム内のダッシュパネル左部

クラウンセガ<sup>®</sup>ン、TOYOTA FCHV-adv：エンジンルーム内の右サスペンションタワー上面