


## 改善箇所説明図

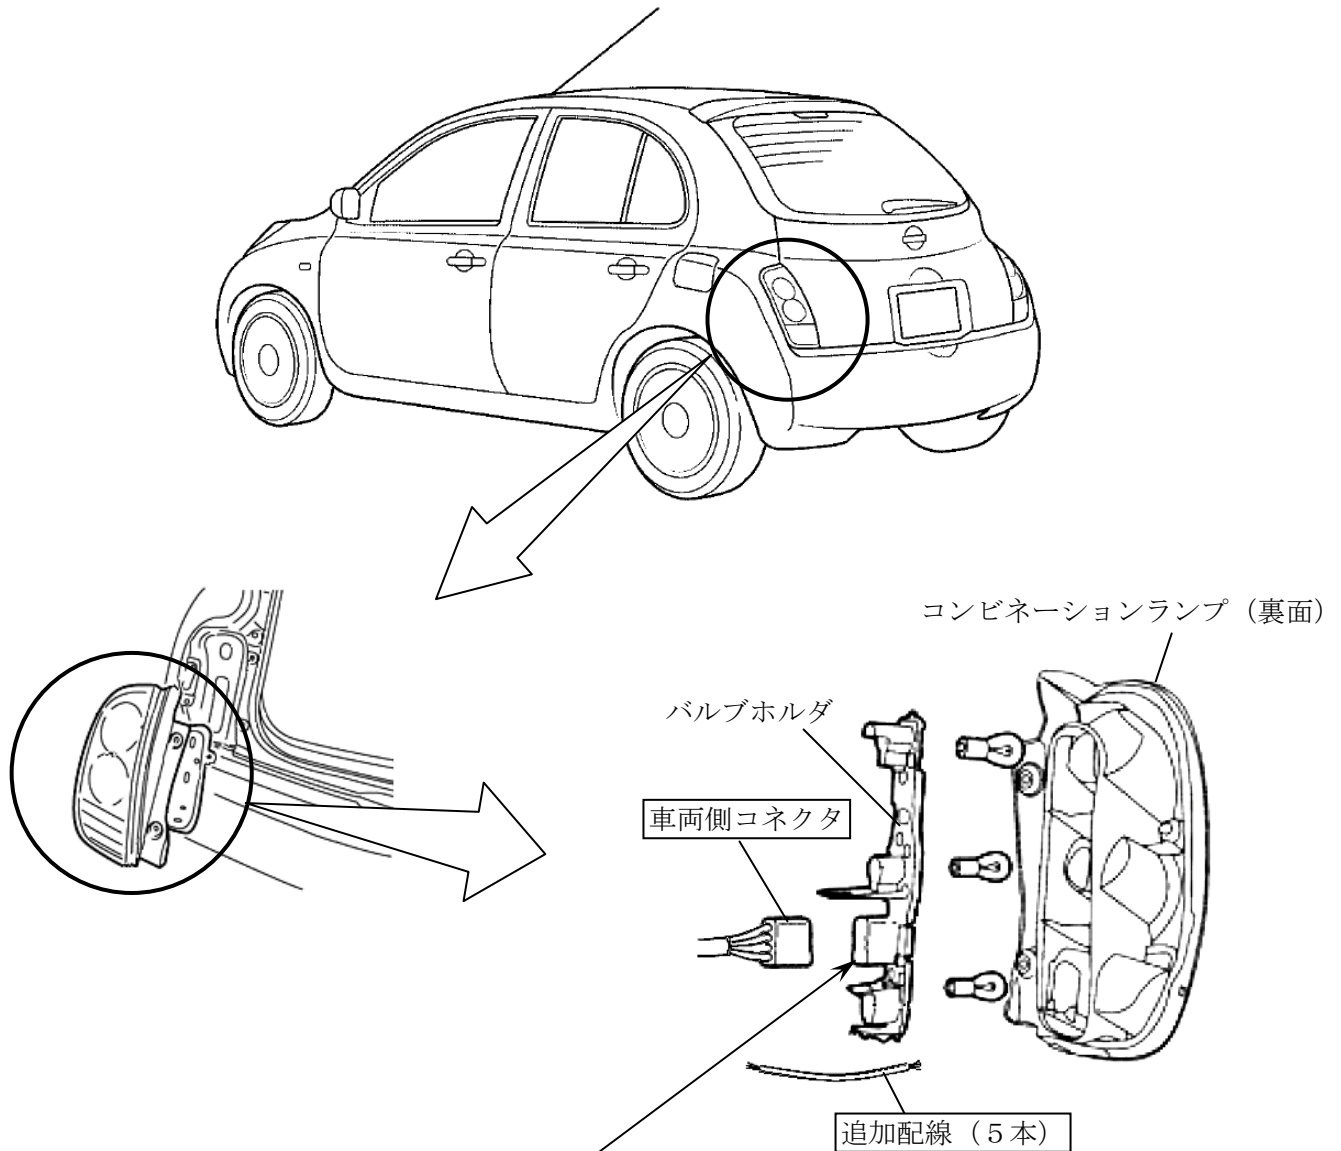

### 基準不適合発生箇所

コンビネーションランプ（後退灯、尾灯、制動灯及び方向指示器）のバルブホルダにおいて、電気配線の接続コネクタ部の端子が変形しているものがある。そのため、当該端子の接点部に絶縁物質が生成されて導通不良となり、当該ランプが点灯しなくなる、又は、正常に作動しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ランプの車両側電気配線のコネクタを切除し、追加配線にてバルブホルダの基板にはんだ付けする。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、切除または追加部品を示す。