

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年12月13日

リコール届出番号	3072	リコール開始日	平成24年12月14日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動灯（後輪用制動灯スイッチ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインハーネスから電気回路を分岐させるコネクタ部がテープで覆われているため、雨天走行等でメインハーネス先端より浸入した雨水等が保護チューブ内を伝わりコネクタ部が浸水すると、溜まった水が電線内の芯線を伝わって後輪用制動灯スイッチまで達することがある。そのため、スイッチ接点が錆びて導通不良となり、後輪制動時に制動灯が点灯しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、電気配線のコネクタ部を覆っているテープを修正するとともに、後輪用制動灯スイッチを新品に交換する。			
不具合件数	2件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近にNo.3072のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBL-NC42	CB400 SUPER FOUR / CB400 SUPER BOLD 'OR	NC42-1000031～NC42-1004370 平成19年12月17日～平成20年3月20日	4,261	
			NC42-1010002～NC42-1011478 平成20年6月5日～平成20年11月21日	1,457	
			NC42-1100007～NC42-1106270 平成20年9月24日～平成24年10月19日	6,224	
			NC42-1200001～NC42-1202976 平成22年2月1日～平成22年12月20日	2,974	
			NC42-1300001～NC42-1303938 平成23年1月25日～平成24年11月26日	3,929	
			NC42-1400001～NC42-1401630 平成23年12月16日～平成24年11月27日	1,627	
			NC42-1500001～NC42-1500460 平成24年10月25日～平成24年11月19日	460	
(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年12月17日～平成24年11月27日	(計20,932台)		

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。